

BÁO CÁO

**V/v: Kiểm tra, rà soát tình hình nước sản xuất và sinh hoạt tăng bất thường tại
Trung tâm điều hành chính Túy Loan trong tháng 10/2024**

Kính gửi: - Ban Giám đốc Trung tâm
- P,HCTH

Căn cứ vào nhiệm vụ được Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi giao cho Đội Xây dựng và Bảo trì;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm về việc rà soát tình hình nước sản xuất và sinh hoạt tăng bất thường trong tháng 10/2024 tại Trung tâm điều hành chính Túy Loan. Đội Xây dựng và Bảo trì đã rà soát và báo cáo Ban giám đốc nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình tiêu thụ nước sản xuất và sinh hoạt tại Trung tâm điều hành chính Túy Loan trong tháng 10/2024 so với các tháng liền kề.

1. Tình hình tiêu thụ nước tháng 10/2024 và các tháng liền kề.

Stt	Nội dung	Tình hình tiêu thụ nước tại Túy Loan (m3)	
		10/2024	Trung bình 3 tháng liền kề
1	Nước sản xuất và sinh hoạt Trạm Túy Loan	1.339	547.6

Từ số liệu nêu trên, tình hình tiêu thụ nước tại Trung tâm điều hành chính Túy Loan trong tháng 10/2024 tăng so với các tháng liền kề là tăng 244%.

2. Rà soát tình hình nước tăng bất thường trong tháng 10/2024 tại Trung tâm điều hành chính Túy Loan như sau:

Nước sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt tại Túy Loan sử dụng nước thủy cục. Tại Túy Loan có 01 bể chứa nước thủy cục và có phao cơ tự động đóng/mở nước thủy cục, khoảng 04 ngày sẽ bơm nước bằng tay từ bể nước thủy cục đến bể nước trung chuyển tại trạm bơm nước Túy Loan để bơm đến các nhà.

Sau khi nhận được thông tin nước thủy cục tăng bất thường trong tháng 10/2024. Đội XD&BT tiến hành kiểm tra, theo dõi để xác định nguyên nhân lượng nước thất thoát trên là do nguyên nhân chính trên đường ống nước thủy cục (sau đồng hồ nước đến bể nước ngầm thủy cục) hay tại phao cơ bể nước thủy cục, kết quả như sau:

- Kiểm tra tại phao cơ bể nước thủy cục có hiện tượng rò rỉ nước, phao cơ đóng không kỹ. Vào lúc 17h00 ngày 09/10/2024, tiến hành khóa van nước thủy cục tại bể nước ngầm để theo dõi lượng nước thủy cục thất thoát từ đồng hồ đến bể nước ngầm (Chỉ số đồng hồ là 51493 m³), đến ngày 12/10/2024 kiểm tra chỉ số đồng hồ không thay đổi (Chỉ số đồng hồ là 51493 m³). Như vậy đường ống nước thủy cục từ đồng hồ nước vào bể nước ngầm thủy cục không bị rò rỉ.

- Vào lúc 08h00 ngày 14/10/2024, bắt đầu mở van nước vào Bể nước ngầm số nước đồng hồ là 51494 m³, cho tiến hành bơm vào Bể trung chuyển tại Nhà bơm và tiến hành theo dõi. Đến 09h00 ngày 16/10/2024, hoàn thành công tác bơm nước và tiến hành khóa van nước đồng hồ, chỉ số đồng hồ là 51553 m³ (tổng số lượng nước bơm từ ngày 14/10 đến 16/10 là 59m³). Như vậy một lần bơm nước vào Bể trung chuyển là khoảng 60m³ nước.

- Vào lúc 14h ngày 16/10/2024, tiến hành thay phao cơ mới tại bể nước ngầm thủy cục và theo dõi đến 08h30 ngày 21/10/2024 phao cơ mới thay vào đóng/cắt hoạt động bình thường.

II. Nguyên nhân nước Tủy Loan tăng cao trong tháng 10/2024

Sau quá trình kiểm tra và theo dõi, nguyên nhân nước Trung tâm điều hành chính Tủy Loan tăng bất thường trong tháng 10/2024 là do Phao cơ bể nước thủy cục bị rò rỉ nước, phao cơ đóng không kỹ khi bể nước thủy cục đã đầy.

(Đính kèm Biên bản hiện trường ngày 21/10/2024)

III. Giải pháp khắc phục

- Nhân viên điện tại các trạm thu phí: tăng cường công tác kiểm tra đồng hồ nước và hệ thống nước thủy cục, hệ thống nước tại văn phòng các trạm thu phí ít nhất 02 lần/tuần để sớm phát hiện lượng nước tăng cao bất thường và tìm nguyên nhân hư hỏng khắc phục, tránh tình trạng đến khi có hóa đơn tiền nước tăng bất thường mới tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân.

- Đội XD&BT: tăng cường công tác đôn đốc, nhắc nhở nhân viên điện trong quá trình kiểm tra theo dõi hệ thống nước tại văn phòng các trạm thu phí để kịp thời phát hiện nguyên nhân hư hỏng và sớm khắc phục, tránh tình trạng nước tăng cao bất thường.

Trên đây là báo cáo của Đội Xây dựng và Bảo trì về tình hình kiểm tra, rà soát tình hình nước sản xuất và sinh hoạt tăng cao bất thường tại Trung tâm điều hành chính Tủy Loan trong tháng 10/2024.

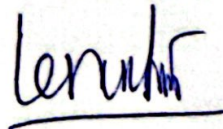
Kính trình Ban Giám đốc Trung tâm xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

ĐỘI XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ


Lê Văn Thu

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

V/v: Kiểm tra thất thoát nước tại Bể nước ngầm và trên đường ống Trung tâm điều hành chính Túy Loan

Vào hồi 08h30 ngày 21/10/2024, tại Trung tâm khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, chúng tôi gồm những thành phần sau:

I. Thành phần:

1. Đại diện Đội Xây dựng và Bảo Trì:

Ông: Lê Văn Thu

Chức vụ: Đội phó

2. Đại diện Bộ phận điện theo dõi điện nước Túy Loan:

Ông: Nguyễn Ngọc Hùng

Chức vụ: Nhân viên điện.

II. Nội dung:

Nước sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt tại Túy Loan sử dụng nước thủy cục. Tại Túy Loan có 01 bể chứa nước thủy cục và có phao cơ tự động đóng/mở nước thủy cục, khoảng 04 ngày sẽ bơm nước bằng tay từ bể nước thủy cục đến bể nước trung chuyển tại Túy Loan để bơm đến các nhà.

Sau khi nhận được thông tin nước thủy cục tăng bất thường trong tháng 10/2024. Qua quá trình kiểm tra, theo dõi để xác định nguyên nhân lượng nước thất thoát trên là nguyên nhân chính trên đường ống nước thủy cục (sau đồng hồ nước đến bể nước ngầm thủy cục) hay tại phao cơ bể nước thủy cục, kết quả như sau:

- Kiểm tra tại phao cơ bể nước thủy cục có hiện tượng rò rỉ nước, phao cơ đóng không kỹ. Vào lúc 17h00 ngày 09/10/2024, tiến hành khóa van nước thủy cục tại bể nước ngầm để theo dõi lượng nước thủy cục thất thoát từ đồng hồ đến bể nước ngầm (Chỉ số đồng hồ là 51493 m3), đến ngày 12/10/2024 kiểm tra chỉ số đồng hồ không thay đổi (Chỉ số đồng hồ là 51493 m3). Như vậy đường ống nước thủy cục từ đồng hồ nước vào bể nước ngầm thủy cục không bị rò rỉ.

- Vào lúc 08h00 ngày 14/10/2024, bắt đầu mở van nước vào Bể nước ngầm số nước đồng hồ là 51494 m3 (Hình ảnh đính kèm 1), cho tiến hành bơm vào Bể trung gian tại Nhà bơm và tiến hành theo dõi. Đến 09h00 ngày 16/10/2024, hoàn thành công tác bơm nước và tiến hành khóa van nước đồng hồ, chỉ số đồng hồ là 51553 m3 (tổng số lượng nước bơm từ ngày 14/10 đến 16/10 là 59m3, hình ảnh đính kèm 2). Như vậy một lần bơm nước vào Bể trung gian là khoảng 60m3 nước.

- Vào lúc 14h ngày 16/10/2024, tiến hành thay phao cơ tại bể nước ngầm thủy cục và theo dõi đến 08h30 ngày 21/10/2024 phao cơ mới thay vào đóng/cắt hoạt động bình thường.

III. Kết luận

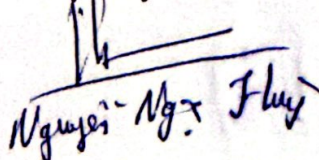
Sau quá trình theo dõi và kiểm tra, lượng nước thủy cục thất thoát tại Túy Loan là do phao cơ bị rò rỉ nước, không đóng kỹ khi bể nước thủy cục đầy bể.

Nhân viên điện tại các trạm và đội XD&BT phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ nước và đường ống nước thủy cục ít nhất 02 lần/tuần để sớm phát hiện lượng nước tăng bất thường và tìm nguyên nhân hư hỏng khắc phục, tránh tình trạng đến khi có hóa đơn tiền nước tăng bất thường mới tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân.

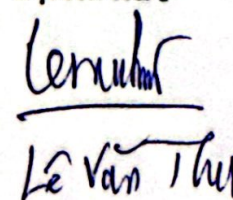
Trên đây là Biên bản kiểm tra lượng nước thất thoát bất thường tại Trung tâm điều hành chính Túy Loan.

Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2024.

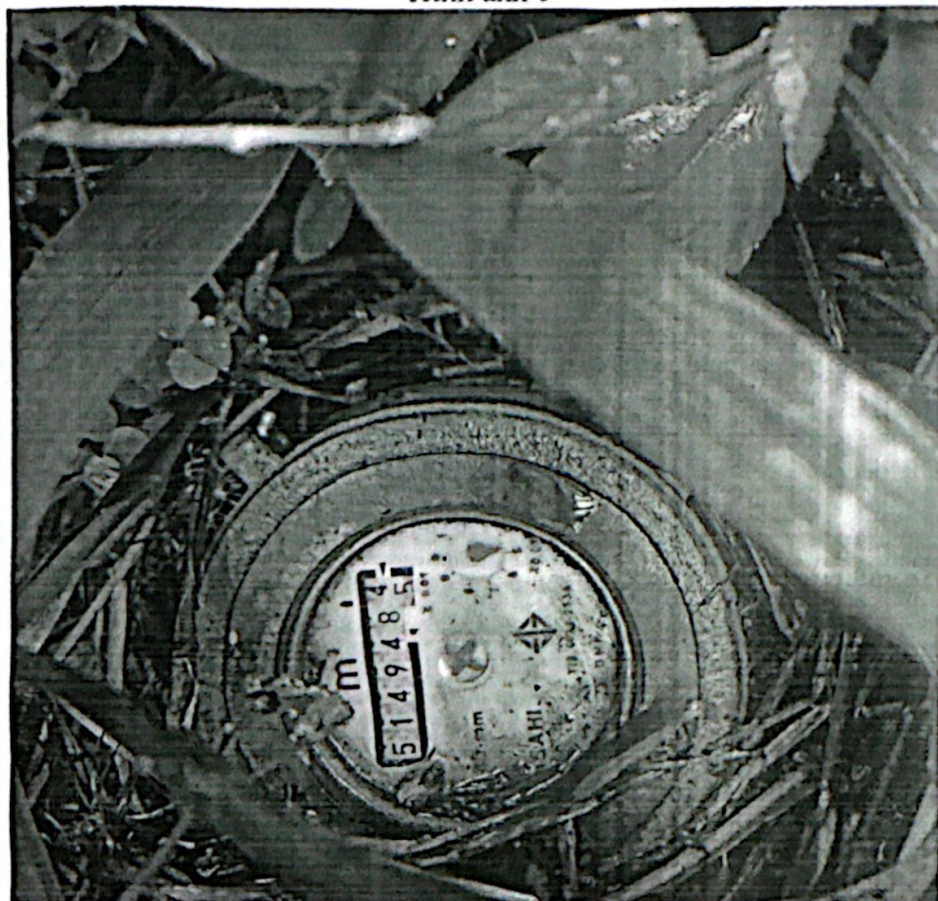
Bộ phận
Điện Túy Loan


Nguyễn Ngọc Hùng

Đội XD&BT


Lê Văn Thu

Hình ảnh 1



Hình ảnh 2

