

BÁO CÁO THÁNG 8

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 01/8/2025 – 31/8/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Công tác trực	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
01/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
02/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
03/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
04/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
05/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
06/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
07/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
08/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
09/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	

[illegible]

28/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
29/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
30/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
31/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a, Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
01/08/2025	01 (tồn tại cũ năm 2021)	Km67+200	QN-ĐN	Đơn vị thi công: Cty TNHH Phú Hương	Thi công công trình xây dựng bệnh viện tâm thần trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ	Đội vận hành phối hợp với VPQL đường bộ III.1 và VECM lập biên bản yêu cầu dừng thi công cho đến khi cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan.	
02/08/2025	0						
03/08/2025	0						
04/08/2025	0						
05/08/2025	0						
06/08/2025	0						
07/08/2025	0						
08/08/2025	0						
09/08/2025	0						
10/08/2025	0						
11/08/2025	0						
12/08/2025	0						
13/08/2025	0						
14/08/2025	0						
15/08/2025	0						
16/08/2025	0						
17/08/2025	0						
18/08/2025	0						
19/08/2025	0						

20/08/2025	01 (tồn tại cũ năm 2021)	Km67+200	QN-ĐN	Đơn vị thi công: Cty TNHH Phú Hương	Thi công công trình xây dựng bệnh viện tâm thần trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ	Đội vận hành phối hợp với VPQL đường bộ III.1 và VECM, BQL Dự án tỉnh Quảng Nam lập biên bản làm việc yêu cầu dừng thi công những vị trí nằm trong hành lang an toàn đường bộ	
21/08/2025	0						
22/08/2025	0						
23/08/2025	0						
24/08/2025	0						
25/08/2025	0						
26/08/2025	0						
27/08/2025	0						
28/08/2025	0						
29/08/2025	0						
30/08/2025	0						
31/08/2025	0						

b, Tài sản đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tên tài sản	Nội dung, tình trạng hư hỏng	BB hiện trường	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
01/08/2025	0						
02/08/2025	0						
03/08/2025	0						
04/08/2025	0						
05/08/2025	0						
06/08/2025	0						
07/08/2025	0						
08/08/2025	0						
09/08/2025	0						
10/08/2025	0						
11/08/2025	0						
12/08/2025	0						
13/08/2025	0						
14/08/2025	0						
15/08/2025	0						
16/08/2025	0						
17/08/2025	0						
18/08/2025	0						

19/08/2025	0						
20/08/2025	0						
21/08/2025	0						
22/08/2025	0						
23/08/2025	0						
24/08/2025	0						
25/08/2025	0						
26/08/2025	0						
27/08/2025	0						
28/08/2025	0						
29/08/2025	0						
30/08/2025	0						
31/08/2025	0						

c, Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thủng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
1/8/2025	1. Km121+900 hướng QN-ĐN xe tải BKS:43H-07810 bị nổ lốp. 2. Km87+500 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS: 74H-00369 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
2/8/2025	1. Km15 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 75H-01087 bị lủng lốp 2. Km113 hướng QN-ĐN xe khách BKS: 50F-04538 bị nổ lốp.	1. Km55 hướng ĐN-QN xe tải BKS:89H-00005 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
3/8/2025	1. Km14 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS: 75C-10637 bị nổ lốp	1. Km02+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 43C-09311 bị hỏng.	1. Km92+950 hướng ĐN-QN xe ô tô điện BKS: 99A-80472 mất lái va vào GPCG	0	0	0	0	0

4/8/2025	0	0	0	Vào khoảng 12h15', tại Km133+050 xảy ra va chạm giữa 3 xe, xe tải BKS: 51C-38877, xe con BKS: 79A-16654 và xe con BKS: 89A-76648, giao thông bị hạn chế 1 chiều, Đội vận hành phối hợp với công an phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, hiện trường giải phóng lúc 14h16' cùng ngày, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ	0	0	0	0
5/8/2025	0	1. Km72 hướng QN-ĐN xe tải BKS:78C-06389 bị vỡ ống nhót	0	0	0	0	0	0
6/8/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
7/8/2025	1.Km08+700 hướng QN-ĐN xe tải BKS:43B-13152 bị nổ lốp.	1. Km29+500 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:72F-00594 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
8/8/2025	0	1. Nút giao Phong Thử hướng QN-ĐN xe con BKS:47A-42452 bị chết máy. 2. Km23+100 hướng QN-ĐN xe Vinfat BKS:43A-75135 bị hỏng	0	0	0	1. Km118 hướng ĐN-QN xe con Vinfat BKS:43A-78882 bị hết điện	0	0

9/8/2025	1. Km27 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:30L-24959 bị lủng lốp. 2. Km90 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75H-01087 bị nổ lốp. 3. Km105 hướng QN-ĐN xe tải BKS:79C-01386 bị nổ lốp. 4. Km54 hướng QN-ĐN xe con BKS:92A-24553 bị nổ lốp.	0	1. Km53+460 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43C-26645 bị lật.	0	0	0	0	0
10/8/2025	1. Km57+770 hướng QN-ĐN xe tải BKS:76R-00679 bị nổ lốp.	1. Km121+900 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:77C-07060 bị hỏng. 2. Km18 hướng QN-ĐN xe tải BKS:76H-02643 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
11/8/2025	1.Km37+200 hướng ĐN-QN xe con BKS:35A-26797 bị nổ lốp.	1. Km6+250 hướng QN-ĐN xe tải BKS:99H-01067 bị hỏng	0	0	0	0	0	0
12/8/2025	1. Km128 hướng ĐN-QN xe con BKS:50H-94504 bị nổ lốp	1. Km44+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:89H-00108 bị hỏng bơm. 2. Km54 hướng QN-ĐN xe con BKS:30Z-6983 bị hỏng máy	0	0	0	0	0	0
13/8/2025	1. Km59+000 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-01974 bị nổ lốp 2. Km28+900 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:35H-03305 bị nổ lốp.	0	0	0	0	1.Km90 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:37A-11877 bị hết xăng.	0	0
14/8/2025	1. Km20+500 hướng ĐN-QN xe 16 chỗ BKS:51D-02890 bị nổ lốp	1. Km20+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-84541 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0

15/8/2025	1. Km48 hướng ĐN-QN xe con BKS:92A-24363 bị lủng lốp.	0	0	0	0	0	0	0
16/8/2025	1. Km28+050 hướng ĐN-QN xe tải BKS:30L-5408 bị nổ lốp.	1. Km13+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:81H-04045 bị hỏng 2. Km90 hướng ĐN-QN xe con BKS:43A-82364 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
17/8/2025	0	1.Km59 hướng ĐN-QN xe tải BKS:37H-11323 bị mất điện. 2.Km23+390 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:92A-24697 bị hỏng 3.Km119 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-48072 bị hỏng	0	0	0	0	0	0
18/8/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
19/8/2025	1. Km112+100 hướng QN-ĐN xe khách BKS:90B-00451 bị nổ lốp.	1. Km22+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29H-52342 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
20/8/2025	1. Km94 hướng ĐN-QN xe khách BKS:37H-14265 bị nổ lốp	1. Km22+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29H-52342 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
21/8/2025	1. Km07 hướng ĐN-QN xe con BKS:81A-23151 bị nổ lốp.	1. Km30+250 hướng QN-ĐN xe tải BKS:43C-29024 bị hỏng. 2. Km65+050 hướng ĐN-QN xe khách BKS:50H-71950 bị hết bình	0	0	0	0	0	0

22/8/2025	1.Km33 hướng QN-ĐN xe tải BKS:77H-01422 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
23/8/2025	1. Km20+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-56523 bị nổ lốp 2. Km69 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:78A-12778 bị nổ lốp	1. Km94 hướng ĐN-QN xe con BKS:81A-38471 bị hỏng.	1. Km45+400 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:63H-00573 kéo theo rơ moóc BKS: 63R-008.06 bị cháy. Đội vận hành đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng phương tiện lưu thông xuống nút giao Hà Lam. Hiện trường giải phóng lúc 5h23' ngày 24/8/2025. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều	0	0	0	0	0
24/8/2025	0	1.Km53+900 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:90C-07161 bị hỏng	0	0	0	0	0	0
25/8/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
26/8/2025	1.Km82 hướng QN-ĐN xe tải BKS:77C-13200 bị nổ lốp. 2. Km22+500 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-53958 bị nổ lốp.	1. Km49 hướng ĐN-QN xe khách BKS:50H-35248 bị gãy lốp. 2. Km21+200 hướng ĐN-QN xe khách BKS:37B-02185 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0

27/8/2025	1. Km18+316 hướng ĐN-QN xe tải BKS:78H-01350 bị nổ lốp. 2. Km109 hướng QN-ĐN xe con BKS:51L-36057 bị nổ lốp.	1. Km19+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:99A-84842 bị hỏng	0	0	0	0	0	0
28/8/2025	1. Km30 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37H-02033 bị nổ lốp 2. Km72+000 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29K-10678 bị nổ lốp.	1. Km22+050 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77C-18863 bị hỏng. 2. Km22+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:51C-78948 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
29/8/2025	0	1. Km21+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-97413 bị hết bình.	0	0	0	0	0	0

30/8/2025	1. Km69 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:98H-03396 bị nổ lốp 2. Km89 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:37C-37813 bị nổ lốp. 3. Km17+400 hướng QN-ĐN xe con BKS:47B-06630 bị lủng lốp. 4. Km27+400 hướng QN-ĐN xe con BKS:77A-04121 bị nổ lốp	1. Km104+380 hướng ĐN-QN xe tải bị hỏng BKS: 18H-03039.	0	0	0	0	0	0
31/8/2025	1. Km102 hướng QN-ĐN xe con BKS:77A-11682 bị lủng lốp	0	0	0	0	0	0	0
Tổng	35	30	3	1	0	2	0	0

d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

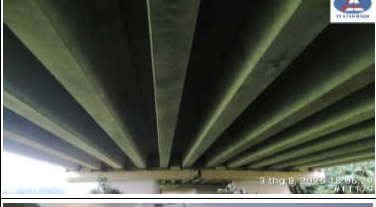
Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.

Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

II. Công tác kiểm tra công trình:

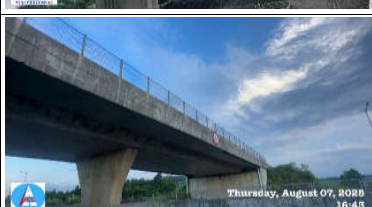
1. Cầu

Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
01/08/2025	Cầu VD 07	Km19+252	- Đường đầu cầu 4 bên bị lún - 01 thanh khe có giãn mố A1 (TT) bị sập - Bê tông khe có giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang - Tứ nón A2 (TT) vỡ rỗng (kt: 0.1x0.1x0.8) - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang		

	Cầu OP 07	Km134+953	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT) bị nứt - Ụ chống xô mố A2 bị nứt		
02/08/2025	Cầu VD 12	Km126+882	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - Nứt ụ chống xô nhịp 1 mố A1 (PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 14	Km134+734	- Đinh tứ nón A1(TT,PT) nứt chân chim; - Bong tróc nhẹ lớp xi măng đỉnh tứ nón mố A1(TT); - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ		
	Cầu CB 38	Km138+284	- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Thấm nước 2 bên mố cầu; - BB tên cầu TT bị rơi chưa lắp lại		
03/08/2025	Cầu VD 13	Km127+761	- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 29	Km132+584	- Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (PT) bị trật khớp		

04/08/2025	Cầu VD02A	Km13+259	- Thiếu 02 nắp chắn rác TT; - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Đinh tứ nón A1 TT sụt rỗng KT: (80*30)cm		
	Cầu IRB 00d	Km0+399	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ; - Mặt đường trên cầu trôi nhựa; - Chân tứ nón mố A1 bị sụt lún bên TT kích thước (1.5*0.6)m, bên PT kích thước: (0.3*1)m		
	Cầu VD 03	Km14+880	-Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ; -Thiếu 07 nắp chắn rác (TT) và 07 nắp (PT); - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT); - Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng KT: (40*15)cm; - Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng KT: (50*15)cm - Thanh khe có giãn số 5,6 7,8,9,10,11 mố A1 (PT) lỏng ốc		
	Cầu VD 03A	Km15+340	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ; - Đinh tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng KT:90x70 cm; - Tứ nón mố A1 (TT) bị nứt; - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Thiếu 09 tấm chắn rác (PT), thiếu 3 nắp chắn rác (TT); - Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2		
05/08/2025	Cầu VD 04	Km16+558	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT) - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được - Đinh tứ nón mố A1(TT) sụt rỗng KT:20*30 cm - Mố cầu bị thấm nước		
	Cầu VD 05	Km18+316	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 6 nắp chắn rác (PT) - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được;		

	Cầu FO 06A	Km66+455	- Thiếu 2 nắp chắn rác; - Lưới chắn thành cầu bị rỉ sét; - Bong tróc biển tên cầu (TT,PT); - Tứ nón mố A1 (PT) chưa hoàn thiện; - Tứ nón mố A1 (TT), A2 (TT) bị nứt nhẹ		
	Cầu VD 10A	Km124+117	- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ; - Mố cầu bị thấm nước; - Đỉnh mố cầu đọng đất đá 2 bên; - 8 tấm đan lát bản mặt cầu bị nứt; - Số bóng đèn không sáng: 2 bóng (PT), 3 bóng (TT).		
06/08/2025	Cầu FO 02	Km9+600	- Tứ nón mố a2 (PT) vỡ - Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mặt cầu bị mố A2 (TT,PT) trật khớp		
	Cầu OP 00B	Km05+286	- Mặt đường đầu cầu A1A2 (PT) lún nhẹ - Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)		
	Cầu FO 01	Km0+578	- Biển trên cầu bong tróc màng phản quang 2 bên - Hệ thống dây điện, ống nước đi trên thành cầu gây mất an toàn - Tứ nón mố A2 TT bị xói lở, kt: (6.5 x 3.5m) - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét - Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện		
	Cầu OP 00A	Km1+153	- Biển ghccc 2 bên bong tróc màng phản quang - Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị lún, nứt, đường đầu cầu mố A1 (TT+PT) có hiện tượng nứt		

	Cầu OP 01	Km3+644	- Đường đầu cầu lún		
07/08/2025	Cầu FO 07	Km76+970	- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối - Thiếu 4 nắp chắn rác		
	Cầu VD02	Km10+270	- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT); - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Tấm cao su chèn khe co giãn mố A1 PT sát thành cầu bị hư hỏng; - Thiếu 2 nắp ốp hộp kỹ thuật trên thành cầu; - Biển tĩnh không (TT,PT) bị bong tróc màng phản quang;		
	Cầu VD06	Km18+606	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt		
	Cầu FO 03	Km20+700	- Biển tên cầu 2 bên bong tróc chữ - Mặt đường 2 bên đầu cầu bị lún, trôi nhựa; - Ống thoát nước (TT) bị trật khớp nối; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sắt		
	Cầu IRB 01	Km64+450	- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún; - 2 bóng không sáng; - Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối;		

08/08/2025	Cầu CB 09	Km40+110	- Thanh KCG mố A2 (TT) bị sập thanh thứ 3 từ GPCG và bê tông KCG mố A1,A2 (PT) bị rạn nứt		
	Cầu CB 23	Km81+364	- Thanh khe có gấn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc; - Mố cầu bị thấm nước - Đỉnh tứ nón mố A1 (TT) sụt nhẹ		
	Cầu FO 09	Km89+158	- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa; - Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT); - Tứ nón A2 (PT) sụt lún kt (30*20)cm, chiều sâu chưa xác định		
	Cầu FO 10	Km103+560	- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ; - Sút rỗng tứ nón A1 (TT) kích thước (70x 90 x 40)cm - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 09C	Km109+835	- Thiếu 6 nắp chắn rác; - Ống thoát nước bị bể (PT).		
	Cầu FO 10A	Km111+720	- Lưới thép chắn thành cầu rỉ sắt; - Mố cầu bị thấm nước; - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)		

09/08/2025	Cầu OP 22A	Km112+120	- Mố cầu bị thấm nước - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc		
	Cầu FO 14	Km116+570	- Lưới chắn thành cầu rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ; - Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang;		
	Cầu FO 16	Km119+170	- Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2; - Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang		
10/08/2025	Cầu OP 03	Km13+626	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A2 (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Tứ nón mố A1 A2 (PT) có nhiều lỗ rỗng - Bê tông khe co giãn mố A1 (PT) vỡ 1 mảng (60x12cm)		
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	- Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật (TT) - Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt		
	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	- Không hư hỏng		

	Cầu OP 09	Km35+497	- Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lõng ốc - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT) - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 09a	Km40+880	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
11/08/2025	Cầu OP 10	Km41+235	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 11	Km42+723	- Không hư hỏng		
	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang		
	Cầu OP 16	Km57+507	- Thanh khe có giãn số 5 mố A2 (PT) sập - Tứ nón nón mố A1 (TT) sụt rỗng (KT: 0.3 x 0.3 x 0.5m, 0.2 x 0.1 x 0.5m)		

12/08/2025	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)		
	Cầu OP 17B	Km60+966	- Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ		
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ		
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biển tĩnh không (TT) chưa lắp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu lún nhẹ		
	Cầu CB 02	Km9+373	- Thiếu 1 nắp chắn rác (PT) - Thanh khe có giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy		
	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Thiếu 01 tấm chắn rác (TT) - Biển tĩnh không chưa lắp đặt		

13/08/2025	Cầu CB 11	Km43+655	- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung		
	Cầu OP 19	Km85+750	- Biển tĩnh không (TT,PT) chưa lắp đặt - Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Thanh khe co giãn thứ 11 mố A1 (TT) bị lỏng ốc - 1 thanh khe co giãn mố A2 (TT) bập bênh - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Bê tông khe co giãn rạn nứt		
14/08/2025	Cầu CB 25	Km92+538	- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 20A	Km100+846	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu CB 27	Km101+827	- Thiếu 2 nắp chắn rác (TT) - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ		
	Cầu CB 12	Km45+540	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt lún (KT: 0.6 x 0.5 0.4m)		

	Cầu CB 13	Km48+390	- Đỉnh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt		
15/08/2025	Cầu VD 09A	Km107+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu VD 09B	Km107+828	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 21	Km109+810	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún Mố A1 A2 (TT,PT) - Đỉnh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt, - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Ống thoát nước bị bể (PT)		
	Cầu CB30	Km118+050	- Thiếu 8 lưới chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		

16/08/2025	Cầu OP 25 (IB)	Km128+610	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ		
	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa - Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét - Thấm nước 2 bên móng A1, A2		
	Cầu OP 24A	Km124+899	- Đường đầu cầu móng A1 A2 (TT,PT) bị lún - Thiếu 6 lưới chắn rác (TT,PT) - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
17/08/2025	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	- Đường đầu cầu móng A1,A2 (TT,PT) lún - Bê tông khe co giãn móng A2 (TT,PT) nứt - Thanh khe co giãn số 11 móng A1 (TT) bị sập - Mặt cầu móng A2 (TT,PT) trôi, lún nhẹ - Thiếu tấm chắn rác 10 nắp (PT), 25 nắp (TT). Ống thoát nước móng A1 (PT) bị trật khớp - Tứ nón móng A1 (PT) vỡ lớp vữa (KT: 0.3 x 0.2m) - Đỉnh tứ nón A2 (TT) có 1 số lỗ rỗng - Thân tứ nón A2 (PT) vỡ rỗng		
18/08/2025	Cầu ORB 27	Km104+887	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT,PT) - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 26B	Km102+327	- Thiếu 1 nắp chắn rác - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		

18/08/2025	Cầu ORB 28A	Km130+174	- Tứ nón mố A1 A2 (TT,PT) nứt chân chim - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) trật khớp		
	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Ụ chống xô mố A2 bị nứt		
19/08/2025	Cầu LRR 12 (OB)	Km68+447	- Đinh tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng (kt: 0.6x0.6x0.7m) - thiếu 42 nắp chắn rác - Mố cầu chưa thanh thải - Mố cầu 2 bên thấm nước		
	Cầu LRR 12 (IB)	Km68+465	- Không hư hỏng		
20/8/2025	Cầu Trà Bồng	Km109+001	- Đường đầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ - Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt - DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Ụ chống xô mố A2 (TT) nứt		
21/08/2025	Cầu Trà Khúc	Km125+367	- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Vỡ giải phân cách giữa trên cầu nhịp 12 - Xuất hiện nhiều vết nứt trên lan can - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Mố cầu (TT,PT) thấm nước -Nứt chân Tứ nón mố A1 (PT)		

22/08/2025	Cầu LRB 08	Km39+653	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc - Thiếu 15 nắp chắn rác (PT), thiếu 15 nắp chắn rác (TT)		
	Cầu LRB 01	Km1+595	- Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị Lún, nứt. - Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu. - Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ - Lan can thành cầu bị rỉ sét		
	Cầu LRB 02	Km2+460	- Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT) - Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang		
23/08/2025	Cầu LRB 04	Km9+855	- Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT) - Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT), 2 nắp chắn rác (TT) - Chân tứ nón mố A2 (TT) bị vỡ (kt: 0.7 x 0.4m)		
	Cầu LRB 05	Km10+887	- Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 2 nắp (TT) - Đỉnh tứ nón mố A2 (TT,) bị nứt, sụt lún, A1 (PT) sụt rỗng, tứ nón A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.2 x 1m)		
	Cầu LRB 05A	Km11+924	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT,PT) sụt nứt sâu 0.4m - Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 6 nắp (TT)		

	Cầu LRB 05B	Km12+644	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 7 nắp chắn rác (TT), 4 nắp (PT) - Đinh tứ nón mố A1 (TT) vỡ đã học (KT: 0.5 x 0.5m), - Tứ nón mố A2 (TT) sụt lún, - Đinh tứ nón mố A1 (PT) nứt, - Tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.4 x 0.5m)		
24/08/2025	Cầu LRB 06	Km14+027	- Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt - Thiếu 2 tấm chắn rác (PT), 3 tấm (TT)		
	Cầu LRB 09	Km47+911	- Đinh tứ nón mố A1 (TT) có lỗ rỗng nhỏ - Chân tứ nón mố A1 (PT) sạt rỗng (KT: 1.4 x 0.5 x 1m)		
	Cầu LRB 10	Km55+612	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu LRB 11	Km58+244	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt		
	Cầu LRB 12A	Km87+966	- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc - Thiếu 14 nắp chắn rác - Thiếu 1 nắp ốp hộp kỹ thuật - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đinh tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - biển báo tên cầu bị sai		

25/08/2025	Cầu ORB 04 (IB)	Km23+376	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt		
	Cầu ORB 04 (OB)	Km23+390	- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật (TT) - Tứ nón mố A1 (TT) vỡ		
	Cầu ORB 05	Km24+917	- Biển tĩnh không mố A1 (chưa lắp đặt)		
	Cầu ORB 00B	Km5+632	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún		
26/08/2025	Cầu ORB 11	Km44+440	- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 09A	Km38+377	- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT) - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu		

26/08/2025	Cầu ORB 06	Km29+505	- Thiếu 2 nắp ống hộp kỹ thuật trên thành cầu - tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung		
	Cầu ORB 07	Km34+151	- Thanh khe co giãn mô A1 (PT) lỏng ốc, gãy thanh khe co giãn số 8 - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)		
27/08/2025	Cầu ORB 21	Km75+182	- Đinh tứ nón mô A1 A2 (TT) sụt rỗng (kt: 0.8 x 0.8 x 0.15m) - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 10 nắp chắn rác - Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang		
	Cầu ORB 16	Km62+456	- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mô A1 (TT) và mô A2 (PT) - Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mô A1 (PT) - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 22	Km82+348	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 2 nắp chắn rác (TT) - Ống thoát nước mô A1 (PT) trật khớp - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 28	Km115+999	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		

	Cầu ORB 13	Km45+884	- Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
28/08/2025	Cầu ORB 15	Km57+095	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún		
	Cầu ORB 14	Km54+986	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún		
	Cầu ORB 12	Km45+438	- Không hư hỏng		
	Cầu ORB 08	Km36+431	- Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)		
	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng (kt: 0.5 x 0.2 x 0.2m) A2 (TT) sụt rỗng - Thiếu 6 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm		

29/08/2025	Cầu ORB 23	Km87+678	- Tứ nón mố A1 (PT) nứt - Thiếu 5 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng (kt: 0.7 x 0.6 x 0.4m) - Đường đầu cầu lún - Thiếu 6 nắp chắn rác - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
30/08/2025	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 26	Km101+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8, 10 mố A2 (PT) lỏng ốc - Thiếu 2 nắp chắn rác		
	Cầu ORB 26A	Km102+055	- Thanh khe co giãn số 8, 9, 10 mố A1 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lỏng ốc - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		

2. Mặt đường

Ngày	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	Sâu (m)	Diện tích (m2)		
07/08/2025	Km14+254		Phải	Mặt đường trôi nhựa	2,5	1,3	0,08	3,25		Đã xử lý 12/8/2025

07/08/2025	Km14+254		Phải	Mặt đường trời nhựa	1,3	1,3	0,08	1,69		
18/08/2025	Đầu trạm Hà Lam tiếp giáp với quốc lộ 14E			Mặt đường hư hỏng	2,4	0,8	0,15	1,92		Đã sử chữa 19/8/2025
	Km0+098		Trái	Mặt đường ổ gà	2,4	0,8	0,15	1,92		
25/08/2025	Km0+098		Trái	Mặt đường ổ gà làn 2	0,9	0,3	0,03	0,27		Đã sử chữa 28/8/2025
	Km0+078		Trái	Mặt đường ổ gà làn 2	0,6	0,5	0,03	0,3		Đã sử chữa 28/8/2025
	Km0+000	Km0+060	Trái	Mặt đường hư hỏng, ổ gà	60	2		120		Đã sử chữa 28/8/2025

27/08/2025	Km0+000	Km0+060	Trái	Mặt đường ổ gà gà làn 2	0,4	0,4	0,03	0,16		Đã sửa chữa 28/8/2025
30/08/2025	Nút gia Túy Loan			Mặt đường hư hỏng, bong tróc, ổ gà nhiều vị trí				0		

3. Mái taluy

Ngày	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến	Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
					Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
14/08/2025	Km13+690		Trái	Mái taluy âm xói lở	4	1,5	1,1	6		
30/08/2025	Km20+500		Trái	Đất trôi từ mái taluy xuống làn dừng khẩn cấp						

III. Công tác khác

a, Tuyên truyền:

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 1/8/2025 đến 31/8/2025. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

IV. Công tác trực tổng đài

Stt	Phân loại cuộc gọi	Số lượng	Xử lý	Ghi chú
1	Cuộc gọi xe hỏng, nổ lốp và hết xăng dầu.	70	Đã báo cáo xử lý kịp thời	

2	Cuộc gọi trên tuyến (hỏi đường, giá dịch vụ,...)	13	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
3	Cuộc phản ánh tình trạng giao thông trên tuyến.	16	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
4	Cuộc gọi báo tai nạn, va chạm giao thông.	1	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
5	Cuộc gọi Phản ánh thu phí	0	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
Tổng số cuộc gọi đến		100		

V. Tài sản

Stt	Tên thiết bị, dụng cụ	Đvt	Số lượng			Ghi chú
			Tháng 7	Hư hỏng tháng 8	Còn lại	
1	Chóp nón	Cái	82	0	82	
2	Gậy phát sáng	Cây	48	0	48	
3	Gậy trắng đen	Cây	15	0	15	
4	Đèn hoa mai	Cái	27	0	27	
5	Biển báo đi chậm	Cái	3	0	3	
6	Biển báo công trình thi công	Biển	3	0	3	
7	Biển cảnh báo nguy hiểm	Biển	4	0	4	
8	Biển báo tốc độ 100	Biển	2	0	2	
9	Biển báo tốc độ 80	Biển	2	0	2	
10	Biển báo tốc độ 60	Biển	2	0	2	
11	Biển mũi tên hình tròn	Biển	4	0	4	
12	Biển mũi tên hình chữ nhật	Biển	26	0	26	
13	Biển báo đường hẹp	Biển	3	0	3	
14	Bộ biển HE (khoảng cách công trường 50m, 100m, 500m)	Biển	6	0	6	
15	Bộ đàm (Motorola)	Bộ	6	0	6	
16	Ông nhòm đôi Baigish 20x50	Cái	3	0	3	

VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 9/2025

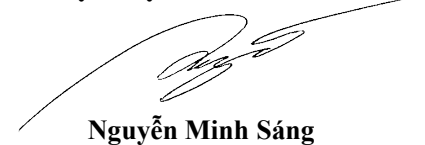
- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến (đính kèm phụ lục)
- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hằng ngày theo quy định.
- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.
- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

VII. Các vướng mắc khó khăn của Đội vận hành

Hiện tại các tài sản công cụ dụng cụ của Đội đã cũ, phai màu, mất hình ảnh khi làm việc trên tuyến. Để đảm bảo hình ảnh của Trung tâm cũng như hình ảnh chung của Tổng CTy. Kính đề nghị lãnh đạo quan tâm chỉ đạo mua sắm thay thế.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tháng 8/2025, kế hoạch thực hiện công việc tháng 9/2025, Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH



Nguyễn Minh Sáng