

BÁO CÁO TUẦN

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 5/9/2025 – 11/9/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 5/9/2025 đến ngày 11/9/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Công tác trực	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
05/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
06/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
07/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
08/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
09/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
10/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
11/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a. Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
05/09/2025	Lấn chiếm trồng cây (1 vị trí)	Km90+820	Phải	Không xác định	Trồng keo trong phạm vi hành lang	Nhỏ bỏ	
06/09/2025	0						
07/09/2025	0						
08/09/2025	0						
09/09/2025	0						
10/09/2025	0						
11/09/2025	0						

c. Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
5/9/2025	0	1. Km34+100 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75E-01243 bị đứt dây curoa.	1. Km59+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:51C-97015 bị lật.	0	0	1. Km119 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:36C-297498 bị hết dầu.	0	0
6/9/2025	1. Km78 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-12695 bị nổ lốp. 2. Km41 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-15451 bị lủng lốp.	1. Km38 hướng QN-ĐN xe container BKS:50E-32314 bị chết máy. 2. Km106 hướng QN-ĐN xe tải BKS:74E-00421 bị hết côn.	0	0	0	0	0	0

7/9/2025	1. Km52 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:49A-68514 bị nổ lốp. 2. Km55 hướng ĐN- QN xe 5 chỗ BKS:92A-08648 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
8/9/2025	0	1. Km61+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92H-01341 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
9/9/2025	1. Km18+800 hướng ĐN- QN xe tải BKS:17C-19367 bị nổ lốp. 2. Km54+200 hướng QN- ĐN xe container BKS:50H- 01418 bị nổ lốp.	1. Km105 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75C-04726 bị hỏng.	1. Km90+340 hướng ĐN-QN xe khách BKS:17H-03728 bị cháy	0	0	0	0	0
10/9/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
11/9/2025	1. Km110 hướng QN-ĐN xe khách BKS:17H-03293 bị xì lốp. 2. Km37 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:29H-61100 bị nổ lốp 3. Km52+200 hướng ĐN- QN xe tải BKS:12H-01682 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
Tổng	9	5	2	0	0	1	0	0

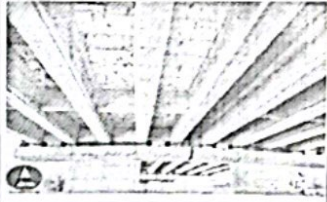
d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.

Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

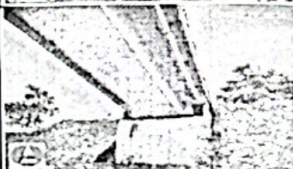
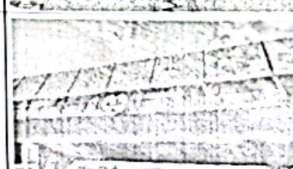
II. Công tác kiểm tra công trình:

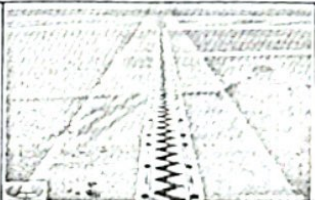
1. Cầu

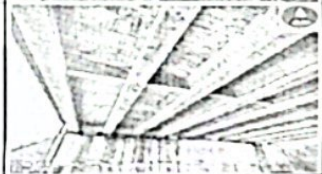
Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
05/09/2025	Cầu VD 04	Km16+558	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT) - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được - Đinh tứ nón mố A1(TT) sụt rỗng KT:20*30 cm - Mố cầu bị thấm nước		
	Cầu VD 05	Km18+316	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 6 nắp chắn rác (PT) - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được;		
	Cầu FO 06A	Km66+455	- Thiếu 2 nắp chắn rác; - Lưới chắn thành cầu bị rỉ sét; - Bong tróc biển tên cầu (TT,PT); - Tứ nón mố A1 (PT) chưa hoàn thiện; - Tứ nón mố A1 (TT), A2 (TT) bị nứt nhẹ		
	Cầu VD 10A	Km124+117	- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ; - Mố cầu bị thấm nước; - Đinh mố cầu đọng đất đá 2 bên; - 8 tấm đan lót bản mặt cầu bị nứt;		
	Cầu FO 02	Km9+600	- Tứ nón mố a2 (PT) vỡ - Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mặt cầu bị mố A2 (TT,PT) trật khớp		

06/09/2025	Cầu OP 00B	Km05+286	- Mặt đường đầu cầu A1A2 (PT) lún nhẹ - Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)		
	Cầu FO 01	Km0+578	- Biển trên cầu bong tróc màng phản quang 2 bên - Hệ thống dây điện, ống nước đi trên thành cầu gây mất an toàn - Tủ nón mố A2 TT bị xói lở, kt: (6.5 x 3.5m) - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét - Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện		
	Cầu OP 00A	Km1+153	- Biển ghccc 2 bên bong tróc màng phản quang - Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị lún, nứt, đường đầu cầu mố A1 (TT+PT) có hiện tượng nứt		
	Cầu OP 01	Km3+644	- Đường đầu cầu lún		
	Cầu FO 07	Km76+970	- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối - Thiếu 4 nắp chắn rác		
	Cầu VD02	Km10+270	- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT); - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Tấm cao su chèn khe co giãn mố A1 PT sát thành cầu bị hư hỏng; - Thiếu 2 nắp ổ hộp kỹ thuật trên thành cầu; - Biển tĩnh không (TT,PT) bị bong tróc màng phản quang;		

07/09/2025	Cầu VD06	Km18+606	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt		
	Cầu FO 03	Km20+700	- Biển tên cầu 2 bên bong tróc chữ - Mặt đường 2 bên đầu cầu bị lún, trôi nhựa; - Ống thoát nước (TT) bị trật khớp nối; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sắt		
	Cầu IRB 01	Km64+450	- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún; - 2 bóng không sáng; - Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối;		
08/09/2025	Cầu CB 09	Km40+110	- Thanh KCG mố A2 (TT) bị sập thanh thứ 3 từ GPCG và bê tông KCG mố A1,A2 (PT) bị rạn nứt		
	Cầu CB 23	Km81+364	- Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc; - Mố cầu bị thấm nước - Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt nhẹ		
	Cầu FO 09	Km89+158	- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa; - Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT); - Tứ nón A2 (PT) sụt lún kt (30*20)cm, chiều sâu chưa xác định		

	Cầu FO 10	Km103+560	- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ; - Sút rộng tứ nón A1 (TT) kích thước (70x 90 x 40)cm - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 09C	Km109+835	- Thiếu 6 nắp chắn rác; - Ống thoát nước bị bể (PT).		
09/09/2025	Cầu FO 10A	Km111+720	- Lưới thép chắn thành cầu rỉ sắt; - Mố cầu bị thấm nước; - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)		
	Cầu OP 22A	Km112+120	- Mố cầu bị thấm nước		
	Cầu FO 14	Km116+570	- Lưới chắn thành cầu rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ; - Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang;		
	Cầu FO 16	Km119+170	- Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2; - Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang		

10/09/2025	Cầu OP 03	Km13+626	- Biển tình không (TT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A2 (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Tứ nón mố A1 A2 (PT) có nhiều lỗ rỗng - Bê tông khe co giãn mố A1 (PT) vỡ 1 mảng (60x12cm)		
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	- Thiếu 2 nắp ộp kỹ thuật (TT) - Biển tình không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt		
	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	- Không hư hỏng		
	Cầu OP 09	Km35+497	- Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT) - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 09a	Km40+880	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 10	Km41+235	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		

11/09/2025	Cầu OP 11	Km42+723	- Không hư hỏng		
	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang		
	Cầu OP 16	Km57+507	- Thanh khe có gắn số 5 mô A2 (PT) sập - Tứ nón nón mô A1 (TT) sụt rỗng (KT: 0.3 x 0.3 x 0.5m, 0.2 x 0.1 x 0.5m)		

III. Công tác khác

a, Tuyên truyền:

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 5/9/2025 đến 11/9/2025. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH


Nguyễn Minh Sáng