

TRUNG TÂM KTVH ĐƯỜNG  
CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI

**ĐỘI VẬN HÀNH**

Số 24/BC-ĐVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2025

## BÁO CÁO THÁNG 9

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ ngày 01/9/2025 – 30/9/2025

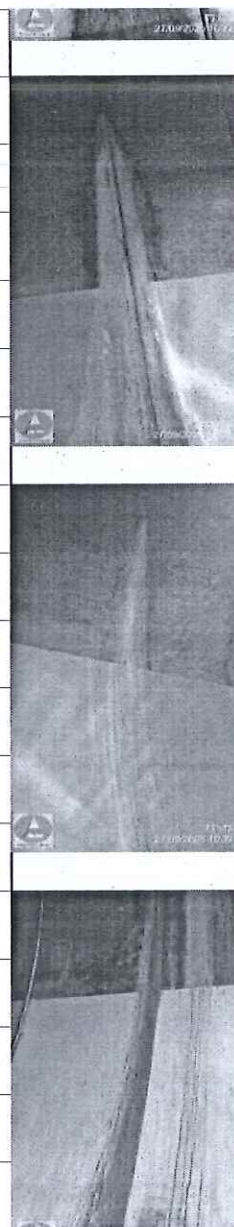
Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/9/2025 như sau:

### I. Công tác quản lý vận hành:

#### 1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

| Ngày       | Công tác trực | Tình hình giao thông | Sự cố bất thường | Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo                                                                    | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 02/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 03/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 04/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 05/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 06/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 07/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 08/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |
| 09/09/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |         |

[illegible]

|            |       |             |   |                                                                                                       |                                                                                     |
|------------|-------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/09/2025 | 24/24 | Bình thường | 0 | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |  |
| 29/09/2025 | 24/24 | Bình thường | 0 | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |                                                                                     |
| 30/09/2025 | 24/24 | Bình thường | 0 | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió |                                                                                     |

## 2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

### a, Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

| Ngày       | Số vụ                          | Vị trí phát hiện |             | Tập thể cá nhân vi phạm | Hành vi vi phạm                   | Xử lý                                                                                          | Ghi chú |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |                                | Km               | Hướng tuyến |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 01/09/2025 |                                |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 02/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 03/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 04/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 05/09/2025 | Lấn chiếm trồng cây (1 vị trí) | Km90+820         | Phải        | Không xác định          | Trồng keo trong phạm vi hành lang | Nhổ bỏ<br> |         |
| 06/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 07/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 08/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 09/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 10/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 11/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 12/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 13/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 14/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |
| 15/09/2025 | 0                              |                  |             |                         |                                   |                                                                                                |         |

|            |   |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 16/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20/09/2025 |   |  |  |  |  |  |  |
| 21/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 22/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 27/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 30/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |

**b, Tài sản đường cao tốc:**

| Ngày       | Số vụ | Vị trí phát hiện |             | Tên tài sản | Nội dung, tình trạng hư hỏng | BB hiện trường | Ghi chú |
|------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|---------|
|            |       | Km               | Hướng tuyến |             |                              |                |         |
| 01/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 02/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 03/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 04/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 05/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 06/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 07/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 08/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 09/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 10/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 11/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 12/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 13/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 14/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 15/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 16/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 17/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 18/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 19/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 20/09/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |

|            |   |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 21/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 22/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 27/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 30/09/2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |

**c, Công tác ATGT và tình hình TNGT:**

| Ngày     | Thủng sấm, nổ lốp                                                                                                                                                                         | Hỏng xe                                                                                                               | Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...) | Va chạm giao thông | Tai nạn giao thông | Sự cố khác | Số người bị thương | Số người chết |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1/9/2025 | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                     | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 2/9/2025 | 1. Km57+050 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:92A-26901 bị nổ lốp.                                                                                                                                 | 1. Km50+500 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75C-04667 bị gãy lốp.<br>2. Km76+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-06922 bị chết máy. | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 3/9/2025 | 1. Km50 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:98C-21662 bị nổ lốp.                                                                                                                                   | 1. Km31+050 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-03513 bị hỏng.                                                                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 4/9/2025 | 1. Km57+900 hướng QN-ĐN xe container BKS:98C-07959 bị nổ lốp.<br>2. Km25+700 hướng QN-ĐN xe container BKS:38F-00636 bị nổ lốp.<br>3. Km41+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS:81H-03620 bị nổ lốp. | 1. Km08+120 hướng QN-ĐN xe tải BKS:92C-04855 bị hỏng.                                                                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |

|           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                        |   |   |                                                            |   |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|---|---|
| 5/9/2025  | 0                                                                                                                                                                          | 1. Km34+100 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75E-01243 bị đứt dây curoa.                                                       | 1. Km59+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:51C-97015 bị lật.   | 0 | 0 | 1. Km119 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:36C-297498 bị hết dầu. | 0 | 0 |
| 6/9/2025  | 1. Km78 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-12695 bị nổ lốp.<br>2. Km41 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-15451 bị lủng lốp.                                                               | 1. Km38 hướng QN-ĐN xe container BKS:50E-32314 bị chết máy.<br>2. Km106 hướng QN-ĐN xe tải BKS:74E-00421 bị hết côn. | 0                                                      | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |
| 7/9/2025  | 1. Km52 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:49A-68514 bị nổ lốp.<br>2. Km55 hướng ĐN- QN xe 5 chỗ BKS:92A-08648 bị nổ lốp                                                             | 0                                                                                                                    | 0                                                      | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |
| 8/9/2025  | 0                                                                                                                                                                          | 1. Km61+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92H-01341 bị hỏng.                                                                | 0                                                      | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |
| 9/9/2025  | 1. Km18+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS:17C-19367 bị nổ lốp.<br>2. Km54+200 hướng QN-ĐN xe container BKS:50H-01418 bị nổ lốp.                                                   | 1. Km105 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75C-04726 bị hỏng.                                                                   | 1. Km90+340 hướng ĐN-QN xe khách BKS:17H-03728 bị cháy | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |
| 10/9/2025 | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                    | 0                                                      | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |
| 11/9/2025 | 1. Km110 hướng QN-ĐN xe khách BKS:17H-03293 bị xì lốp.<br>2. Km37 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:29H-61100 bị nổ lốp<br>3. Km52+200 hướng ĐN-QN xe tải BKS:12H-01682 bị nổ lốp | 0                                                                                                                    | 0                                                      | 0 | 0 | 0                                                          | 0 | 0 |

|           |                                                                                                                                                                              |                                                                |   |                                                                                        |   |                                                       |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---|
| 12/9/2025 | 1. Km95 hướng ĐN-QN xe tải BKS:74C-04063 bị xẹp lốp<br>2. Km52+600 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-22750 bị nổ lốp<br>3. Km69 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:75A-26224 bị xì lốp. | 1. Km23+300 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:49A-55631 bị hỏng.        | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | 1. Km24+800 hướng QN-ĐN xe container BKS:34C-01307 bị nổ lốp<br>2. Km22+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-99770 bị nổ lốp.                                                      | 0                                                              | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 14/9/2025 | 0                                                                                                                                                                            | 0                                                              | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 15/9/2025 | 1. Km1+900 hướng ĐN-QN xe con BKS:43S-8061 bị nổ lốp                                                                                                                         | 0                                                              | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 16/9/2025 | 0                                                                                                                                                                            | 0                                                              | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 17/9/2025 | 1. Km27 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-20904 bị nổ lốp                                                                                                                           | 1. Km74+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37C-50741 bị hỏng.          | 0 | 0                                                                                      | 0 | 1. Km4+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:KV-8267 bị hết dầu. | 0 | 0 |
| 18/9/2025 | 1. Km13 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:85H-00325 bị nổ lốp                                                                                                                       | 1. Km84 hướng ĐN-QN xe container BKS:29C-67647 bị đứt dây cora | 0 | 0                                                                                      | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 19/9/2025 | 0                                                                                                                                                                            | 1. Km79 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37C-33094 bị hỏng               | 0 | 1. Km28+300 hướng ĐN-QN xe tải BKS:18H-00971 va chạm vào đuôi xe đầu kéo BKS:78C-05418 | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |

|           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                              |   |                                                       |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---|
| 20/9/2025 | 0                                                                                                                | 1. Km23+550 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77C-11675 bị hỏng.                                                                                                            | 0 | 0                                                                                                                                                            | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 21/9/2025 | 1. Km117 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:92C-20895 bị nổ lốp                                                          | 0                                                                                                                                                                | 0 | 0                                                                                                                                                            | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 22/9/2025 | 1.Km48 hướng QN-ĐN xe tải BKS:15K-45271 bị nổ lốp.<br>2.Km75+500 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:15H-15085 bị nổ lốp. | 1. Km31+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS:61H-13613 bị đứt dây curoa.<br>2. Km83 hướng QN-ĐN xe tải BKS:76C-14672 bị hỏng máy.                                          | 0 | 0                                                                                                                                                            | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | 0                                                                                                                | 1.Km26 hướng ĐN-QN xe con BKS: 92A-41772 bị hỏng<br>2.Km13+800 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 89C-00900 bị hỏng<br>3.Km28 hướng QN-ĐN xe tải BKS:68C-02304 bị hỏng. | 0 | 0                                                                                                                                                            | 0 | 1. Km111 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75H-05077 bị hết luy. | 0 | 0 |
| 24/9/2025 | 0                                                                                                                | 1. Km66 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-14981 bị hỏng bình điện<br>2.Km63+600 hướng ĐN-QN xe tải BKS:73C-02865 bị chết máy.                                           | 0 | 0                                                                                                                                                            | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |
| 25/9/2025 | 1. Km102 hướng ĐN-QN xe tải BKS:81H-03515 bị nổ lốp                                                              | 1. Km22+350 hướng ĐN-QN xe tải BKS:36H-07331 bị bó phanh.                                                                                                        | 0 | 1.Km30+815 hướng ĐN-QN xe đầu kéo mang BKS: 50H-535.24 kéo theo romooc 50RM-009.38 va chạm vào đuôi xe đầu kéo BKS:77H-100.11 kéo theo romoc BKS:77RM-018.79 | 0 | 0                                                     | 0 | 0 |

|             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 26/9/2025   | 1. Km79+300 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:29H-61840 bị nổ lốp.<br>2. Km15+600 hướng ĐN-QN xe tải BKS:20H-00735 bị nổ lốp | 1. Km0+900 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:15H-04311 bị hỏng máy.<br>2. Km43+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:12C-04667 bị hỏng.                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27/9/2025   | 1. Km38+400 hướng ĐN-QN xe khách BKS:81H-02062 bị nổ lốp                                                              | 1. Km06+590 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:60H-20233 bị hỏng.<br>2. Km118+200 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-03101 bị bể két nước<br>3. Km41+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:17C-13511 bị hỏng | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28/9/2025   | 1. Km47+600 hướng QN - ĐN xe tải BKS:77H-00207 bị nổ lốp.                                                             | 1. Km19 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-20153 bị hỏng dây curoa.<br>2. Km96 hướng ĐN-QN xe tải BKS:38C-20244 bị hỏng.                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29/9/2025   | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30/9/2025   | 1. Km107 hướng QN-ĐN xe khách BKS:36G-00152 bị nổ lốp.                                                                | 1. Km35+200 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:76C-12298 bị chết máy.                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tổng</b> | <b>31</b>                                                                                                             | <b>30</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:**

Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.

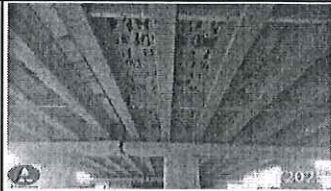
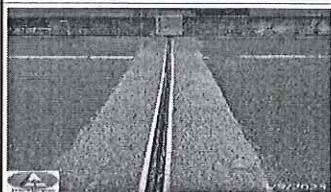
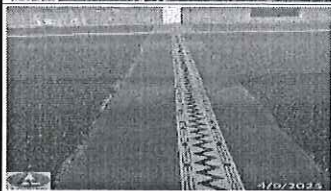
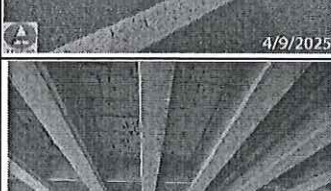
Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

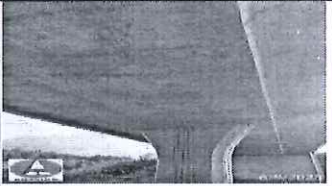
**II. Công tác kiểm tra công trình:**

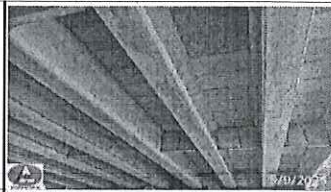
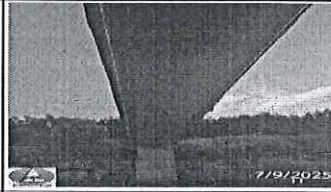
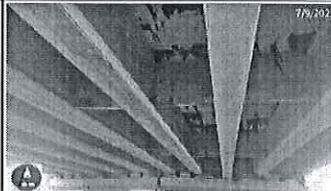
**1. Cầu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

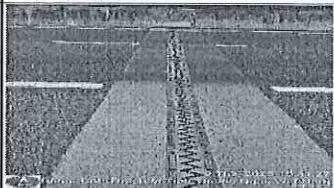
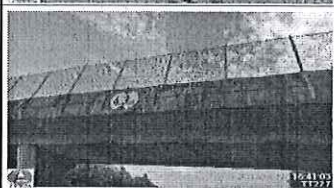
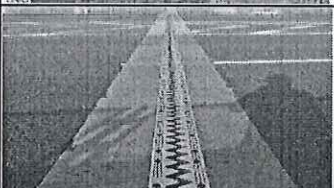
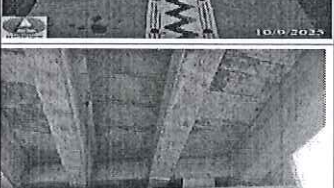
| Ngày       | Tên cầu   | Lý trình  | Tình trạng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hình ảnh đính kèm                                                                     | Ghi chú |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01/09/2025 | Cầu VD 07 | Km19+252  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 4 bên bị lún</li> <li>- 01 thanh khe có giãn mố A1 (TT) bị sập</li> <li>- Bê tông khe có giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang</li> <li>- Tứ nón A2 (TT) vỡ rỗng (kt: 0.1x0.1x0.8)</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> </ul> |    |         |
|            | Cầu OP 07 | Km134+953 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ</li> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> <li>- Tứ nón mố A2 (PT) bị nứt</li> <li>- Ủ chống xô mố A2 bị nứt</li> </ul>                                                                                                                                                                      |    |         |
| 02/09/2025 | Cầu VD 12 | Km126+882 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> <li>- Tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim</li> <li>- Nứt ụ chống xô nhịp 1 mố A1 (PT)</li> <li>- Mố cầu thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                |    |         |
|            | Cầu VD 14 | Km134+734 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đỉnh tứ nón A1(TT,PT) nứt chân chim;</li> <li>- Bong tróc nhẹ lớp xi măng đỉnh tứ nón mố A1(TT);</li> <li>- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ</li> </ul>                                                                                                                                                                          |   |         |
|            | Cầu CB 38 | Km138+284 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ;</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu;</li> <li>- BB tên cầu TT bị rơi chưa lắp lại</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |  |         |
| 03/09/2025 | Cầu VD 13 | Km127+761 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                             |  |         |

|            |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03/07/2025 | Cầu ORB 29  | Km132+584 | - Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (PT) bị trật khớp                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |
| 04/09/2025 | Cầu VD02A   | Km13+259  | - Thiếu 02 nắp chắn rác TT;<br>- Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ;<br>- Đỉnh tứ nón A1 TT sụt rỗng KT: (80*30)cm                                                                                                                                                                                               |    |  |
|            | Cầu IRB 00d | Km0+399   | - Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ;<br>- Mặt đường trên cầu trôi nhựa;<br>- Chân tứ nón mố A1 bị sụt lún bên TT kích thước (1.5*0.6)m, bên PT kích thước: (0.3*1)m                                                                                                                                       |    |  |
|            | Cầu VD 03   | Km14+880  | -Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ;<br>-Thiếu 07 nắp chắn rác (TT) và 07 nắp (PT);<br>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT);<br>- Đỉnh tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng KT: (40*15)cm;<br>- Đỉnh tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng KT: (50*15)cm<br>- Thanh khe có giãn số 5,6 7,8,9,10,11 mố A1 (PT) lỏng ốc        |    |  |
|            | Cầu VD 03A  | Km15+340  | - Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ;<br>- Tứ nón mố A1 (TT) bị nứt;<br>- Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được;<br>- Thiếu 09 tấm chắn rác (PT), thiếu 3 nắp chắn rác (TT);<br>- Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2 |   |  |
|            | Cầu VD 04   | Km16+558  | - Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ<br>- Thiếu 7 nắp chắn rác (PT)<br>- Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được<br>- Đỉnh tứ nón mố A1(TT) sụt rỗng KT:20*30 cm<br>- Mố cầu bị thấm nước                            |  |  |

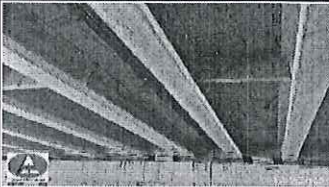
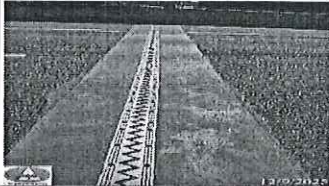
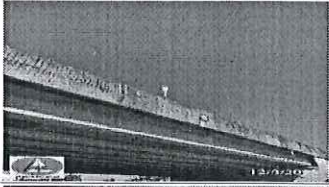
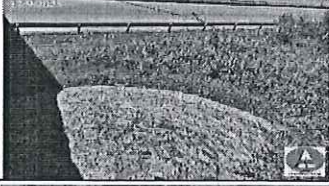
|            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05/09/2025 | Cầu VD 05  | Km18+316  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ</li> <li>- Thiếu 6 nắp chắn rác (PT)</li> <li>- Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được;</li> </ul>                                                                         |    |  |
|            | Cầu FO 06A | Km66+455  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp chắn rác;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu bị rỉ sét;</li> <li>- Bong tróc biển tên cầu (TT,PT);</li> <li>- Tứ nón mố A1 (PT) chưa hoàn thiện;</li> <li>- Tứ nón mố A1 (TT), A2 (TT) bị nứt nhẹ</li> </ul>                                                                                    |    |  |
|            | Cầu VD 10A | Km124+117 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ;</li> <li>- Mố cầu bị thấm nước;</li> <li>- Đỉnh mố cầu đọng đất đá 2 bên;</li> <li>- 8 tấm đan lót bản mặt cầu bị nứt;</li> </ul>                                                                                                                                       |    |  |
| 06/09/2025 | Cầu FO 02  | Km9+600   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố a2 (PT) vỡ</li> <li>- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ</li> <li>- Ống thoát nước mặt cầu bị mố A2 (TT,PT) trật khớp</li> </ul>                                                                                                                                                                   |    |  |
|            | Cầu OP 00B | Km05+286  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu A1A2 (PT) lún nhẹ</li> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |   |  |
|            | Cầu FO 01  | Km0+578   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển trên cầu bong tróc màng phản quang 2 bên</li> <li>- Hệ thống dây điện, ống nước đi trên thành cầu gây mất an toàn</li> <li>- Tứ nón mố A2 TT bị xói lở, kt: (6.5 x 3.5m)</li> <li>- Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét</li> <li>- Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện</li> </ul> |  |  |

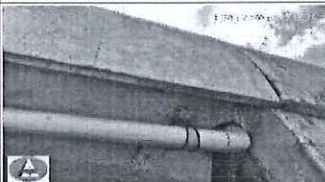
|            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |  |
|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 07/09/2025 | Cầu OP 00A | Km1+153  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển ghềnh 2 bên bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị lún, nứt, đường đầu cầu mố A1 (TT+PT) có hiện tượng nứt</li> </ul>                                                                                                                 |    |  |
|            | Cầu OP 01  | Km3+644  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu lún</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|            | Cầu FO 07  | Km76+970 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ</li> <li>- Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác</li> </ul>                                                                                                                                          |    |  |
|            | Cầu VD02   | Km10+270 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT);</li> <li>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt;</li> <li>- Tấm cao su chèn khe co giãn mố A1 PT sát thành cầu bị hư hỏng;</li> <li>- Thiếu 2 nắp ốp hộp kỹ thuật trên thành cầu;</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bị bong tróc màng phản quang;</li> </ul> |    |  |
|            | Cầu VD06   | Km18+606 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|            | Cầu FO 03  | Km20+700 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tên cầu 2 bên bong tróc chữ</li> <li>- Mặt đường 2 bên đầu cầu bị lún, trôi nhựa;</li> <li>- Ống thoát nước (TT) bị trật khớp nối;</li> <li>- Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sắt</li> </ul>                                                                                   |  |  |

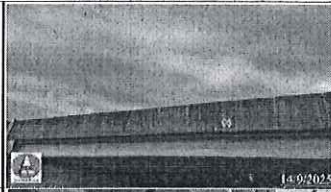
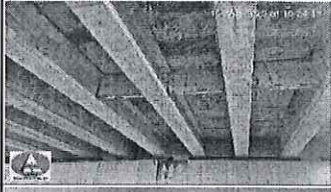
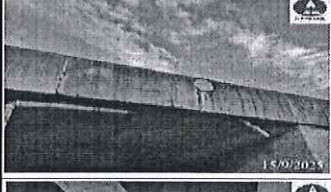
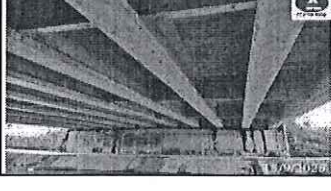
|            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu IRB 01 | Km64+450  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún;</li> <li>- 2 bóng không sáng;</li> <li>- Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh;</li> <li>- Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối;</li> </ul> |    |  |
| 08/09/2025 | Cầu CB 09  | Km40+110  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh KCG mố A2 (TT) bị sập thanh thứ 3 từ GPCG và bê tông KCG mố A1,A2 (PT) bị rạn nứt</li> </ul>                                                                                                                       |    |  |
|            | Cầu CB 23  | Km81+364  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc;</li> <li>- Mố cầu bị thấm nước</li> <li>- Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt nhẹ</li> </ul>                                                                                    |    |  |
|            | Cầu FO 09  | Km89+158  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa;</li> <li>- Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT);</li> <li>- Tứ nón A2 (PT) sụt lún kt (30*20)cm, chiều sâu chưa xác định</li> </ul>          |    |  |
|            | Cầu FO 10  | Km103+560 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ;</li> <li>- Sụt rỗng tứ nón A1 (TT) kích thước (70x 90 x 40)cm</li> <li>- Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu thấm nước</li> </ul>                                       |   |  |
|            | Cầu VD 09C | Km109+835 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 6 nắp chắn rác;</li> <li>- Ống thoát nước bị bẻ (PT).</li> </ul>                                                                                                                                                   |  |  |

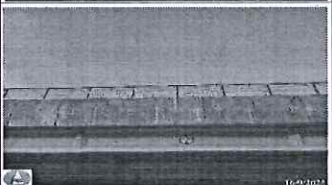
|            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 09/09/2025 | Cầu FO 10A     | Km111+720 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới thép chắn thành cầu rỉ sắt;</li> <li>- Mố cầu bị thấm nước;</li> <li>- Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|            | Cầu OP 22A     | Km112+120 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu bị thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |
|            | Cầu FO 14      | Km116+570 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn thành cầu rỉ sắt;</li> <li>- Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ;</li> <li>- Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |    |  |
|            | Cầu FO 16      | Km119+170 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt;</li> <li>- Thấm nước mố cầu A1,A2;</li> <li>- Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang</li> </ul>                                                                                                                                                             |    |  |
|            | Cầu OP 03      | Km13+626  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A2 (TT) bong tróc</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún</li> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Tứ nón mố A1 A2 (PT) có nhiều lỗ rỗng</li> <li>- Bê tông khe co giãn mố A1 (PT) vỡ 1 mảng (60x12cm)</li> </ul> |   |  |
|            | Cầu OP 06 (IB) | Km23+939  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp ôp kỹ thuật (TT)</li> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc</li> <li>- Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ</li> <li>- Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt</li> </ul>                                                                                                                                                                                |  |  |

|            |                |          |                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |
|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10/09/2025 | Cầu OP 06 (OB) | Km23+931 | - Không hư hỏng                                                                                                                                               |    |  |
|            |                |          |                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |
|            | Cầu OP 09      | Km35+497 | - Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc<br>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT)<br>- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT)<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước |    |  |
|            | Cầu OP 09a     | Km40+880 | - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước                                                                                                                           |    |  |
|            |                |          |                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |
| 11/09/2025 | Cầu OP 10      | Km41+235 | - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước                                                                               |    |  |
|            | Cầu OP 11      | Km42+723 | - Không hư hỏng                                                                                                                                               |   |  |
|            | Cầu OP 11A     | Km47+136 | - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang                                                                                                           |  |  |

|            |            |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |
|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu OP 16  | Km57+507 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe có giãn số 5 mố A2 (PT) sập</li> <li>- Tứ nón nón mố A1 (TT) sụt rỗng (KT: 0.3 x 0.3 x 0.5m, 0.2 x 0.1 x 0.5m)</li> </ul> |    |  |
| 12/09/2025 | Cầu OP 17A | Km60+043 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún</li> <li>- Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)</li> </ul>                                                 |    |  |
|            | Cầu OP 17B | Km60+966 | - Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ                                                                                                         |    |  |
|            | Cầu OP 17C | Km63+786 | - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ                                                                                                                                     |    |  |
|            | Cầu OP 18A | Km82+986 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biền tĩnh không (TT) chưa lắp đặt</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu lún nhẹ</li> </ul>          |   |  |
|            | Cầu CB 02  | Km9+373  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)</li> <li>- Thanh khe có giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy</li> </ul>                                             |  |  |

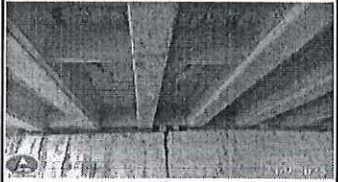
|            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13/09/2025 | Cầu CB 05  | Km14+270  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt</li> <li>- Thiếu 01 tấm chắn rác (TT)</li> <li>- Biển tĩnh không chưa lắp đặt</li> </ul>                                                                                                                           |    |  |
|            | Cầu CB 11  | Km43+655  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|            | Cầu OP 19  | Km85+750  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) chưa lắp đặt</li> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Thanh khe co giãn thứ 11 mố A1 (TT) bị lỏng ốc</li> <li>- 1 thanh khe co giãn mố A2 (TT) bập bênh</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Bê tông khe co giãn rạn nứt</li> </ul> |    |  |
| 14/08/2025 | Cầu CB 25  | Km92+538  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |    |  |
|            | Cầu OP 20A | Km100+846 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Ống thoát nước mặt cầu mố A2 (PT) bị hở</li> <li>- Biển tĩnh không chưa lắp đặt</li> </ul>                                                                                                                                               |   |  |
|            | Cầu CB 27  | Km101+827 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

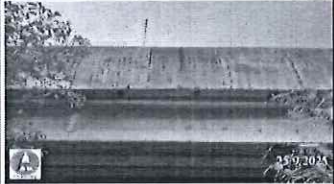
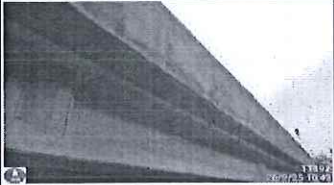
|            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu CB 12  | Km45+540  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt lún (KT: 0.6 x 0.5 0.4m)</li> </ul>                                                                                       |    |  |
|            | Cầu CB 13  | Km48+390  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt</li> </ul>                                                                                                                                                                          |    |  |
| 15/09/2025 | Cầu VD 09A | Km107+307 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                                                                                 |    |  |
|            | Cầu VD 09B | Km107+828 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                           |    |  |
|            | Cầu OP 21  | Km109+810 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc</li> <li>- Đường đầu cầu bị lún Mố A1 A2 (TT,PT)</li> <li>- Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt,</li> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT)</li> <li>- Ống thoát nước bị bể (PT)</li> </ul> |   |  |
|            | Cầu CB30   | Km118+050 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 8 lưới chắn rác (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                                                                                             |  |  |

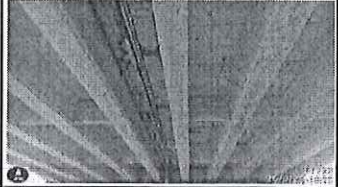
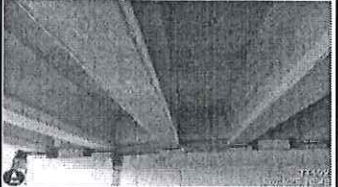
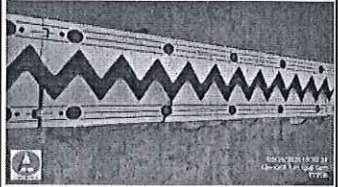
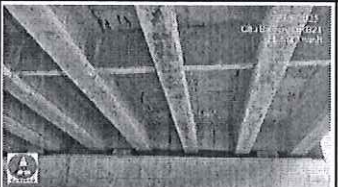
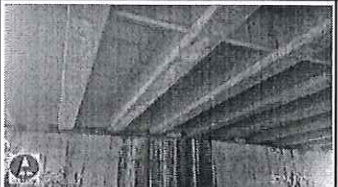
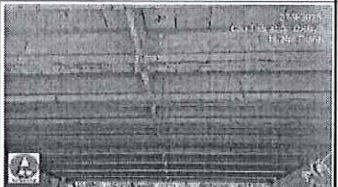
|            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu OP 23C     | Km123+700 | - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
| 16/09/2025 | Cầu OP 25 (IB) | Km128+610 | - Đường đầu cầu bị lún nhẹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |
|            | Cầu OP 25 (OB) | Km128+618 | - Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa<br>- Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét<br>- Thấm nước 2 bên mố A1, A2                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |
|            | Cầu OP 24A     | Km124+899 | - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún<br>- Thiếu 6 lưới chắn rác (TT,PT)<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| 17/09/2025 | Cầu Kỳ Lam     | Km17+500  | - Đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún<br>- Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt<br>- Thanh khe co giãn số 11 mố A1 (TT) bị sập<br>- Mặt cầu mố A2 (TT,PT) trôi, lún nhựa nhẹ<br>- Thiếu tấm chắn rác 10 nắp (PT), 25 nắp (TT). Ống thoát nước mố A1 (PT) bị trật khớp<br>- Tủ nón mố A1 (PT) vỡ lớp vữa (KT: 0.3 x 0.2m)<br>- Đinh tủ nón A2 (TT) có 1 số lỗ rỗng<br>- Thân tủ nón A2 (PT) vỡ rỗng |   |  |
|            | Cầu ORB 27     | Km104+887 | - Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang<br>- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT,PT)<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

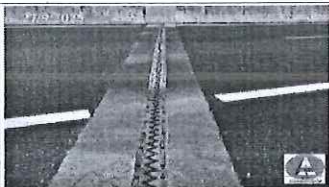
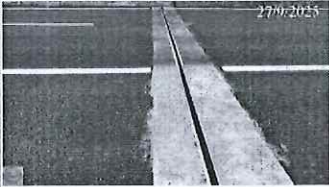
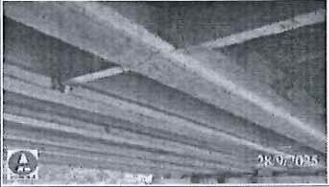
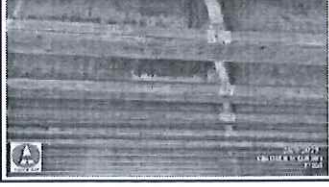
|            |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |
|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18/09/2025 | Cầu ORB 26B     | Km102+327 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|            | Cầu ORB 28A     | Km130+174 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1 A2 (TT,PT) nứt chân chim</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) trật khớp</li> </ul>       |    |  |
|            | Cầu Chiêm Sơn   | Km20+215  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> <li>- biển tĩnh không bị mờ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |
| 19/09/2025 | Cầu LRR 12 (OB) | Km68+447  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đinh tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng (kt: 0.6x0.6x0.7m)</li> <li>- thiếu 42 nắp chắn rác</li> <li>- Mố cầu chưa thanh thải</li> <li>- Mố cầu 2 bên thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                         |    |  |
|            | Cầu LRR 12 (IB) | Km68+465  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không hư hỏng</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 20/09/2025 | Cầu Trà Bồng    | Km109+001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ</li> <li>- Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt</li> <li>- DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Ụ chống xô mố A2 (TT) nứt</li> </ul> |  |  |

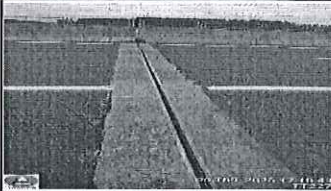
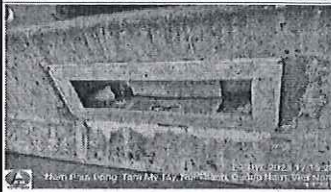
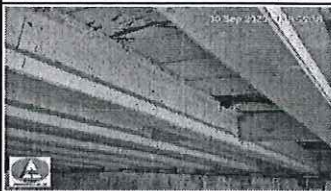
|            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |  |
|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21/09/2025 | Cầu Trà Khúc | Km125+367 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)</li> <li>- Vỡ giải phân cách giữa trên cầu nhịp 12</li> <li>- Xuất hiện nhiều vết nứt trên lan can</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Mố cầu (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Nứt chân Trụ nón mố A1 (PT)</li> </ul>                                                  |    |  |
| 22/09/2025 | Cầu LRB 08   | Km39+653  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc</li> <li>- Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc</li> <li>- Thiếu 15 nắp chắn rác (PT), thiếu 15 nắp chắn rác (TT)</li> </ul>                                                                                   |    |  |
|            | Cầu LRB 01   | Km1+595   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị Lún, nứt.</li> <li>- Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu.</li> <li>- Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ</li> <li>- Lan can thành cầu bị rỉ sét</li> </ul>                                                                                    |    |  |
|            | Cầu LRB 02   | Km2+460   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT)</li> <li>- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |   |  |
|            | Cầu LRB 04   | Km9+855   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT)</li> <li>- Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt</li> <li>- Thiếu 7 nắp chắn rác (PT), 2 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Chân trụ nón mố A2 (TT) bị vỡ (kt: 0.7 x 0.4m)</li> </ul>                                                                              |  |  |
|            | Cầu LRB 05   | Km10+887  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún</li> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 2 nắp (TT)</li> <li>- Đỉnh trụ nón mố A2 (TT,) bị nứt, sụt lún, A1 (PT) sụt rỗng, trụ nón A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.2 x 1m)</li> </ul> |  |  |

|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23/09/2025 | Cầu LRB 05A | Km11+924 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT,PT) sụt nứt sâu 0.4m</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 6 nắp (TT)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |    |  |
|            | Cầu LRB 05B | Km12+644 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thiếu 7 nắp chắn rác (TT), 4 nắp (PT)</li> <li>- Đinh tứ nón mố A1 (TT) vỡ đã học (KT: 0.5 x 0.5m),</li> <li>- Tứ nón mố A2 (TT) sụt lún,</li> <li>- Đinh tứ nón mố A1 (PT) nứt,</li> <li>- Tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.4 x 0.5m)</li> </ul> |    |  |
| 24/09/2025 | Cầu LRB 06  | Km14+027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ</li> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt</li> <li>- Thanh khe co giãn mố A1 A2 (TT) bị sập</li> </ul>                                                                                                                              |    |  |
|            | Cầu LRB 09  | Km47+911 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân tứ nón mố A1 (PT) vỡ nhẹ</li> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|            | Cầu LRB 10  | Km55+612 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
|            | Cầu LRB 11  | Km58+244 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt</li> <li>- Thanh khe co giãn mố A1 A2 (TT) bị sập</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |
|------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu LRB 12A     | Km87+966 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc</li> <li>- Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc</li> <li>- Thiếu 1 nắp ốp hộp kỹ thuật</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Đinh tứ nón mố A1 (TT,PT) nút chân chim</li> <li>- biển báo tên cầu bị sai</li> </ul> |    |  |
| 25/09/2025 | Cầu ORB 04 (IB) | Km23+376 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc</li> <li>- Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ</li> <li>- Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|            | Cầu ORB 04 (OB) | Km23+390 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ</li> <li>- Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật (TT)</li> <li>- Tứ nón mố A1 (TT) vỡ</li> </ul>                                                                                                                                                |    |  |
|            | Cầu ORB 05      | Km24+917 | - Biển tĩnh không mố A1 (chưa lắp đặt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
|            | Cầu ORB 00B     | Km5+632  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mặt đường đầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|            | Cầu ORB 11      | Km44+440 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26/09/2025 | Cầu ORB 09A | Km38+377 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thiếu 1 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu</li> </ul>        |    |  |
|            | Cầu ORB 06  | Km29+505 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp ốp hộp kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung</li> </ul>                                                                                                                         |    |  |
|            | Cầu ORB 07  | Km34+151 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn mố A1 (PT) lỏng ốc, gãy thanh khe co giãn số 8</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)</li> </ul>                                                                 |    |  |
| 27/09/2025 | Cầu ORB 21  | Km75+182 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đinh tứ nỏn mố A1 A2 (TT) sụt rỗng (kt: 0.8 x 0.8 x 0.15m)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thiếu 10 nắp chắn rác</li> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang</li> </ul> |    |  |
|            | Cầu ORB 16  | Km62+456 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) và mố A2 (PT)</li> <li>- Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mố A1 (PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                   |   |  |
|            | Cầu ORB 22  | Km82+348 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thiếu 2 nắp chắn rác (TT)</li> <li>- Ống thoát nước mố A1 (PT) trật khớp</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                 |  |  |

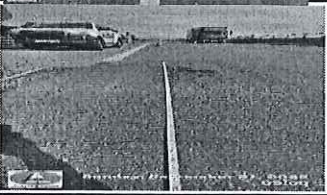
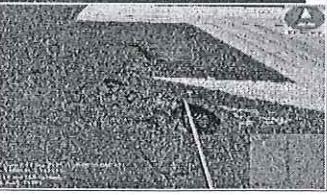
|            |            |           |                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Cầu ORB 28 | Km115+999 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul> |    |  |
|            | Cầu ORB 13 | Km45+884  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>              |    |  |
| 28/09/2025 | Cầu ORB 15 | Km57+095  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún</li> </ul>                  |    |  |
|            | Cầu ORB 14 | Km54+986  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún</li> </ul>                  |    |  |
|            | Cầu ORB 12 | Km45+438  | - Không hư hỏng                                                                                                                                    |   |  |
|            | Cầu ORB 08 | Km36+431  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)</li> </ul>                   |  |  |

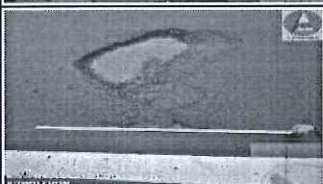
|            |             |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29/09/2025 | Cầu ORB 17A | Km66+615  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng (kt: 0.5 x 0.2 x 0.2m) A2 (TT) sụt rỗng</li> <li>- Thiếu 6 nắp chắn rác</li> <li>- Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm</li> </ul>         |    |  |
|            | Cầu ORB 23  | Km87+678  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1 (PT) nứt</li> <li>- Thiếu 5 nắp chắn rác</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                                 |    |  |
|            | Cầu ORB 12B | Km88+280  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu lún</li> <li>- Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>                                   |    |  |
| 30/09/2025 | Cầu ORB 25A | Km91+140  | - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước                                                                                                                                                                    |    |  |
|            | Cầu ORB 26  | Km101+445 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lỏng ốc</li> <li>- Thanh khe co giãn số 8, 10 mố A2 (PT) lỏng ốc</li> <li>- Thiếu 2 nắp chắn rác</li> </ul>           |   |  |
|            | Cầu ORB 26A | Km102+055 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn số 8, 9, 10 mố A1 (TT) lỏng ốc</li> <li>- Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lỏng ốc</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul> |  |  |

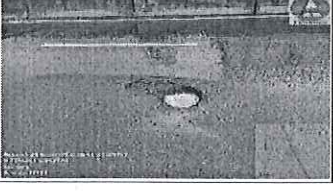
## 2. Mặt đường

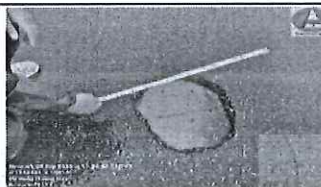
|  |                  |            |  |
|--|------------------|------------|--|
|  | Vị trí phát hiện | Kích thước |  |
|--|------------------|------------|--|

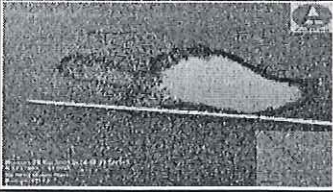
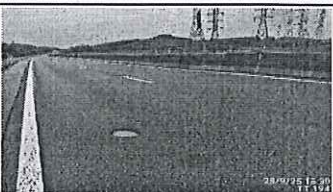
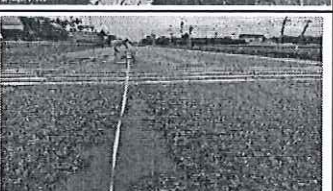
| Ngày       | Từ Km             | Đến Km | Hướng tuyến | Tình trạng                           | Dài (m) | Rộng (m) | sâu (m) | Diện tích (m2) | Hình ảnh đính kèm                                                                     | Ghi chú            |
|------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 03/09/2025 | Km51+690          |        | Trái        | Mặt đường ổ gà làn 1                 | 0,3     | 0,3      | 0,03    | 0,09           |    | Đã xử lý 22/9/2025 |
| 16/09/2025 | Km81+320          |        | Phải        | Mặt đường ổ gà làn 1                 | 0,3     | 0,3      | 0,03    | 0,09           |    | Đã xử lý 22/9/2025 |
|            | Km81+775          |        | Trái        | Mặt đường ổ gà làn 2                 | 0,7     | 0,5      | 0,03    | 0,35           |    | Đã xử lý 22/9/2025 |
|            | Km81+812          |        | Trái        | Mặt đường ổ gà làn 2                 | 0,8     | 0,6      | 0,03    | 0,48           |    | Đã xử lý 22/9/2025 |
|            | Ram C1 Chu Lai    |        |             | Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí |         |          |         |                |  | Đã xử lý 22/9/2025 |
| 17/09/2025 | Km0+000 - Km0+115 |        | Trái        | Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí |         |          |         |                |  |                    |

|            |          |  |      |                              |     |     |      |      |                                                                                       |  |
|------------|----------|--|------|------------------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21/09/2025 | Km14+254 |  | Phải | Mặt đường trải nhựa          | 2,5 | 1,3 | 0,07 | 3,25 |    |  |
|            | Km17+850 |  | Phải | Mặt đường bong tróc, rạn nứt | 4,2 | 1,6 | 0,07 | 6,72 |    |  |
|            | Km17+900 |  | Phải | Mặt đường bong tróc, rạn nứt | 1,6 | 1,6 | 0,07 | 2,56 |    |  |
|            | Km28+225 |  | Phải | Mặt đường trải nhựa          | 2,6 | 2,1 | 0,07 | 5,46 |    |  |
|            | Km34+330 |  | Phải | Mặt đường ổ gà lần 1         | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,15 |   |  |
|            | Km12+850 |  | Phải | Mặt đường ổ gà               | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,09 |  |  |

|            |                   |                             |      |                                      |     |     |      |      |                                                                                       |                    |
|------------|-------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                   | Đầu trạm HL giao với QL 14E | Phải | Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí |     |     |      |      |    |                    |
| 27/09/2025 | Km79+950          |                             | Phải | Mặt đường ổ gà làn 2                 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 0,36 |    | Đã xử lý 29/9/2025 |
|            | Km0+000 - Km0+115 |                             | Trái | Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí | 1,1 | 1,2 | 0,05 | 1,32 |    |                    |
|            | Km9+630           |                             | Trái | Mặt đường ổ gà làn                   | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,35 |    | Đã xử lý 30/9/2025 |
|            | Km9+632           |                             | Trái | Mặt đường ổ gà làn                   | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,36 |   | Đã xử lý 30/9/2025 |
|            | Km12+010          |                             | Trái | Mặt đường ổ gà làn 1                 | 1,4 | 1,7 | 0,05 | 2,38 |  | Đã xử lý 29/9/2025 |

|          |  |      |                      |     |     |      |      |                                                                                       |                       |
|----------|--|------|----------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Km12+011 |  | Trái | Mặt đường ổ gà làn 1 | 1   | 0,8 | 0,05 | 0,8  |    | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
| Km80+350 |  | Phải | Mặt đường ổ gà làn 2 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,35 |    |                       |
| Km80+352 |  | Phải | Mặt đường ổ gà làn 2 | 0,6 | 0,2 | 0,05 | 0,12 |    |                       |
| Km14+260 |  | Phải | Mặt đường ổ gà       | 1,2 | 0,5 | 0,04 | 0,6  |    |                       |
| Km14+254 |  | Phải | Mặt đường ổ gà       | 1,2 | 0,9 | 0,04 | 1,08 |   |                       |
| Km14+290 |  | Phải | Mặt đường ổ gà       | 0,4 | 0,4 | 0,04 | 0,16 |  | Đã xử lý<br>29/9/2025 |

|            |          |  |      |                |     |     |      |      |                                                                                       |                       |
|------------|----------|--|------|----------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 28/09/2025 | Km18+805 |  | Phải | Mặt đường ổ gà | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,25 |    | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
|            | Km46+336 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 1   | 0,7 | 0,04 | 0,7  |    | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
|            | Km46+335 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 1,1 | 0,9 | 0,04 | 0,99 |    | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
|            | Km47+005 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,25 |    | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
|            | Km47+006 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,7 | 1   | 0,04 | 0,7  |   | Đã xử lý<br>29/9/2025 |
|            | Km47+007 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,35 |  | Đã xử lý<br>29/9/2025 |

|  |                   |  |      |                      |     |     |      |      |                                                                                       |                                 |
|--|-------------------|--|------|----------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Km47+008          |  | Trái | Mặt đường ổ gà       | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,35 |    | Đã xử lý<br>29/9/2025           |
|  | Km47+156          |  | Phải | Mặt đường ổ gà làn 2 | 1   | 0,6 | 0,04 | 0,6  |    | Đã xử lý<br>22/9/2025           |
|  | Km104+760         |  | Phải | Mặt đường ổ gà làn 2 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,3  |    | Đã xử lý<br>29/9/2025           |
|  | Km107+360         |  | Trái | Mặt đường bong tróc  | 20  | 7,5 | 0,04 | 150  |    | Đã xử lý<br>cục bộ<br>29/9/2025 |
|  | Ram C1 Hà<br>Lam  |  |      | Mặt đường ổ gà       | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,48 |   | Đã xử lý<br>cục bộ<br>30/9/2025 |
|  | Ram C1 Chu<br>Lai |  |      | Mặt đường bong tróc  | 16  | 0,4 | 0,04 | 6,4  |  |                                 |

|            |           |  |      |                |     |     |      |      |                                                                                      |  |
|------------|-----------|--|------|----------------|-----|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30/09/2025 | Km15+530  |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,4 | 0,4 | 0,04 | 0,16 |   |  |
|            | Km24+120  |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,64 |   |  |
|            | Km26+805  |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,7 | 0,7 | 0,04 | 0,49 |   |  |
|            | Km36+400  |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,2  |   |  |
|            | Km133+000 |  | Trái | Mặt đường ổ gà | 16  | 0,4 | 0,04 | 6,4  |  |  |

### 3. Mái taluy

| Ngày | Từ Km | Đến Km | Hướng tuyến | Tình trạng | Kích thước |             |            |                   | Hình ảnh đính kèm | Ghi chú |
|------|-------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
|      |       |        |             |            | Dài<br>(m) | Rộng<br>(m) | sâu<br>(m) | Diện tích<br>(m2) |                   |         |

|            |          |             |                                                  |  |  |  |  |                                                                                      |  |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28/09/2025 | Km20+700 | Trái + Phải | Hiện trạng mái taluy dương không phát triển thêm |  |  |  |  |   |  |
|            | Km27+500 | Phải        | Hiện trạng mái taluy âm không phát triển thêm    |  |  |  |  |   |  |
|            | Km34+700 | Phải        | Hiện trạng mái taluy âm bình thường              |  |  |  |  |   |  |
|            | Km67+300 | Phải        | Hiện trạng mái taluy âm bình thường              |  |  |  |  |   |  |
|            | Km76+700 | Trái        | Hiện trạng mái taluy dương không phát triển thêm |  |  |  |  |  |  |

### III. Công tác khác

#### a, Tuyên truyền:

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

#### b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

### IV. Công tác trực tổng đài

| Stt | Phân loại cuộc gọi | Số lượng | Xử lý | Ghi chú |
|-----|--------------------|----------|-------|---------|
|-----|--------------------|----------|-------|---------|

|                             |                                                  |            |                           |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|--|
| 1                           | Cuộc gọi xe hỏng, nổ lốp và hết xăng dầu.        | 70         | Đã báo cáo xử lý kịp thời |  |
| 2                           | Cuộc gọi trên tuyến (hỏi đường, giá dịch vụ,...) | 19         | Đã báo cáo xử lý kịp thời |  |
| 3                           | Cuộc phản ánh tình trạng giao thông trên tuyến.  | 29         | Đã báo cáo xử lý kịp thời |  |
| 4                           | Cuộc gọi báo tai nạn, va chạm giao thông.        | 1          | Đã báo cáo xử lý kịp thời |  |
| 5                           | Cuộc gọi Phản ánh thu phí                        | 0          | Đã báo cáo xử lý kịp thời |  |
| <b>Tổng số cuộc gọi đến</b> |                                                  | <b>119</b> |                           |  |

#### V. Tài sản

| Stt | Tên thiết bị, dụng cụ                                  | Đvt  | Số lượng |                 |         | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|---------|---------|
|     |                                                        |      | Tháng 8  | Hư hỏng tháng 9 | Còn lại |         |
| 1   | Chóp nón                                               | Cái  | 82       | 0               | 82      |         |
| 2   | Gậy phát sáng                                          | Cây  | 48       | 0               | 48      |         |
| 3   | Gậy trắng đen                                          | Cây  | 15       | 0               | 15      |         |
| 4   | Đèn hoa mai                                            | Cái  | 27       | 0               | 27      |         |
| 5   | Biển báo đi chậm                                       | Cái  | 3        | 0               | 3       |         |
| 6   | Biển báo công trình thi công                           | Biển | 3        | 0               | 3       |         |
| 7   | Biển cảnh báo nguy hiểm                                | Biển | 4        | 0               | 4       |         |
| 8   | Biển báo tốc độ 100                                    | Biển | 2        | 0               | 2       |         |
| 9   | Biển báo tốc độ 80                                     | Biển | 2        | 0               | 2       |         |
| 10  | Biển báo tốc độ 60                                     | Biển | 2        | 0               | 2       |         |
| 11  | Biển mũi tên hình tròn                                 | Biển | 4        | 0               | 4       |         |
| 12  | Biển mũi tên hình chữ nhật                             | Biển | 26       | 0               | 26      |         |
| 13  | Biển báo đường hẹp                                     | Biển | 3        | 0               | 3       |         |
| 14  | Bộ biển HE ( khoảng cách công trường 50m, 100m, 500m ) | Biển | 6        | 0               | 6       |         |
| 15  | Bộ đàm (Motorola)                                      | Bộ   | 6        | 0               | 6       |         |
| 16  | Ổng nhôm đôi Baigish 20x50                             | Cái  | 3        | 0               | 3       |         |

#### VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 10/2025

- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến (đính kèm phụ lục)
- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hàng ngày theo quy định.
- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.
- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

#### **VII. Các vướng mắc khó khăn của Đội vận hành**

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tháng 9/2025, kế hoạch thực hiện công việc tháng 10/2025, Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

**ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH**



**Nguyễn Minh Sáng**

