

BÁO CÁO THÁNG 12

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 01/12/2025 – 31/12/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/12/2025 đến 31/12/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

- Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Thời gian	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
1/12/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng.	
2/12/2025	24/24	Bình thường	0		
3/12/2025	24/24	Bình thường	0		
4/12/2025	24/24	Bình thường	0		
5/12/2025	24/24	Bình thường	0		
6/12/2025	24/24	Bình thường	0		
7/12/2025	24/24	Bình thường	0		
8/12/2025	24/24	Bình thường	0		
9/12/2025	24/24	Bình thường	0		
10/12/2025	24/24	Bình thường	0		
11/12/2025	24/24	Bình thường	0		
12/12/2025	24/24	Bình thường	0		
13/12/2025	24/24	Bình thường	0		
14/12/2025	24/24	Bình thường	0		
15/12/2025	24/24	Bình thường	0		
16/12/2025	24/24	Bình thường	0		
17/12/2025	24/24	Bình thường	0		
18/12/2025	24/24	Bình thường	0		
19/12/2025	24/24	Bình thường	0		
20/12/2025	24/24	Bình thường	0		
21/12/2025	24/24	Bình thường	0		
22/12/2025	24/24	Bình thường	0		
23/12/2025	24/24	Bình thường	0		
24/12/2025	24/24	Bình thường	0		
25/12/2025	24/24	Bình thường	0		
26/12/2025	24/24	Bình thường	0		
27/12/2025	24/24	Bình thường	0		
28/12/2025	24/24	Bình thường	0		
29/12/2025	24/24	Bình thường	0		
30/12/2025	24/24	Bình thường	0		
31/12/2025	24/24	Bình thường	0		

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000.
Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a. Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
1/12/2025	0						
2/12/2025	0						
3/12/2025	0						
4/12/2025	0						
5/12/2025	0						
6/12/2025	0						
7/12/2025	0						
8/12/2025	0						
9/12/2025	0						
10/12/2025	0						
11/12/2025	0						
12/12/2025	0						
13/12/2025	0						
14/12/2025	0						
15/12/2025	0						
16/12/2025	0						
17/12/2025	0						
18/12/2025	0						
19/12/2025	0						
20/12/2025	0						
21/12/2025	0						
22/12/2025	0						
23/12/2025	1	Km137+790	ĐN-QN	Xe tải BKS:76H-025.90 và BKS:76H-019.45	Đổ đất san lấp mặt bằng trong phạm vi đất thuộc hành lang đường bộ	Phối hợp với công an xã Tư Nghĩa, UBND xã Tư Nghĩa lập biên bản Yêu cầu dừng thi công và di chuyển xe rời khỏi hiện trường	
24/12/2025	0						
25/12/2025	0						
26/12/2025	0						
27/12/2025	0						
28/12/2025	0						
29/12/2025	0						
30/12/2025	0						
31/12/2025	0						

b. Tài sản đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tên tài sản	Nội dung, tình trạng hư hỏng	BB hiện trường	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
1/12/2025	0						
2/12/2025	0						
3/12/2025	0						
4/12/2025	0						
5/12/2025	0						
6/12/2025	0						
7/12/2025	0						
8/12/2025	0						
9/12/2025	0						
10/12/2025	0						
11/12/2025	0						
12/12/2025	0						

13/12/2025	0							
14/12/2025	0							
15/12/2025	0							
16/12/2025	0							
17/12/2025	0							
18/12/2025	0							
19/12/2025	0							
20/12/2025	0							
21/12/2025	0							
22/12/2025	0							
23/12/2025	0							
24/12/2025	0							
25/12/2025	0							
26/12/2025	0							
27/12/2025	0							
28/12/2025	0							
29/12/2025	0							
30/12/2025	0							
31/12/2025	0							

c. Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
1/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12/2025	1.Km49 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:76H-03582 bị nổ lốp	1.Km111+600 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:51K-74015 bị chết máy 2.Km55 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:89C-00781 bị đứt dây curoa					0	0
3/12/2025	1. Km101+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:73H-01247 bị nổ lốp 2.Km80+100 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:77A-11313 bị lủng lốp	1. Km54 hướng ĐN-QN Xe cầu BKS: 43A-88448 bị hỏng máy					0	0
4/12/2025		1.Km19+100 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:61H-20857 bị hỏng 2.Km35+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:60H-35782 bị hỏng					0	0

5/12/2025	1.Km18+070 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:77A-32717 bị nổ lốp	1.Km24+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-67829 bị hỏng			1.Km 56+700 hướng ĐN QN thuộc địa phận xã tây hồ, tp Đà Nẵng xảy ra sự cố giao thông xe tải BKS 88H- 02213 va chạm với xe tải bks 35G- 00169 kéo theo rơ móc bks 35RM- 00037 cụ thể như sau: - Về người: 1 người tử vong. -Về tài sản đường bộ: không ảnh hưởng - Về phương tiện: Xe tải BKS:88H- 02213 bị hư hỏng phần đầu . Xe tải BKS: 35G- 00169 kéo theo rơ móc: 35RM- 00037 hỏng phần đuôi. -. Hiện trường sự cố: - Xe va chạm đang ở làn khẩn cấp. Xe lưu thông đi chậm qua làn 1 và 2 -Nguyên nhân: Đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ.		0	1
6/12/2025	1.Km129+300 hướng ĐN-QN xe tải BKS:76C-05791 bị nổ lốp 2.Km49+750 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-89223 bị nổ lốp 3. Km62+900 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:75H-01087 bị nổ lốp 4. Km03 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37H-01506 bị nổ lốp					1.Km31 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:76H-06682 bị hết dầu	0	0
7/12/2025	1.Km105 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37H-13972 bị nổ lốp	1.Km96 hướng ĐN-QN xe con BKS:43A-04018 bị đứt dây curoa				1. Km45+100 hướng QN-ĐN xe tải BKS:43H-03426 bị hết dầu	0	0

8/12/2025	1.Km74 hướng QN-ĐN xe container BKS:76H-04214 bị nổ lốp 2.Km131 hướng QN-ĐN xe tải BKS:51D-55876 bị nổ lốp	1.Km53 hướng ĐN-QN xe khách BKS:37B-01963 bị hỏng côn			Km71+200 hướng QN-ĐN xảy ra sự cố giao thông xe ô tô khách BKS:29B-08162 va chạm với xe đầu kéo BKS:15C 36035 kéo theo rơ móc BKS:15R 14906 cụ thể như sau: - Về người:3 người tử vong tại hiện trường, 8 người bị thương đã đưa cấp cứu,01 nguwoif tử vong tại bệnh viện. - Về tài sản đường bộ: không thiệt hại - Về phương tiện: Xe ô tô khách . BKS:29b 08162 bị hư hỏng phần đầu . Xe đầu BKS:15C 36035 kéo theo rơ móc BKS: 15R 14906 hỏng phần đuôi. - Hiện trường sự cố: - Xe va chạm đang ở làn khẩn cấp và làn 2 - Nguyên nhân: Đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ.		7	4
9/12/2025	1. Km62+570 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 43C-02400 bị nổ lốp 2.Km18 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:50H-17733 bị nổ lốp 3.Km115+000 hướng QN-ĐN xe tải BKS:61C-02512 bị nổ lốp				0	0	0	0
10/12/2025	1.Km26+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:76H-05755 bị nổ lốp	1. Km55 hướng ĐN-QN xe container BKS: 50H-68601 bị hỏng			1.Km133+050 thuộc địa phận xã nghĩa Giang, tỉnh quảng Ngãi xảy ra sự cố giao thông giữa xe tải BKS:76A 28806 lưu thông hướng xã nghĩa hành rẽ ra ĐN với xe máy điện BKS:76AL-00519 lưu thông hướng TP Quảng Ngãi rẽ ra ĐN(xe máy vượt đèn đỏ), về người : 1 học sinh xe máy chết tại chỗ,1 đưa đi cấp cứu. Về tài sản đường: không thiệt hại	1. Km47 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 70C-00035 bị hết nước	1	1
11/12/2025	1.Km30+150 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29K-04216 bị nổ lốp 2.Km54+950 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:38H-02200 bị nổ lốp					1. Km32 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS: 02873 bị hết bình	0	0
12/12/2025	1.Km26+200 hướng ĐN-QN xe tải BKS:36B-13453 bị nổ lốp 2.Km63 hướng ĐN-QN xe tải BKS:73C-03719 bị nổ lốp					1.Km43+900 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:30G-74061 bị lủng bình xăng	0	0
13/12/2025		.Km5+9000 hướng QN-ĐN xe con BKS:81A-14855 bị hỏng 2.Km38 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37H-02707 bị gãy tắc kê					0	0

14/12/2025	1.Km55 hướng ĐN-QN xe tải BKS:37H-02840 bị nổ lốp				0	1.Km115 hướng ĐN-QN xe Vinfat BKS:43B-10407 bị hết điện	0	0
15/12/2025		1.Km113+000 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29K-12318 bị hỏng 3.Km101+900 hướng QN-ĐN xe tải BKS:64H05487 bị hỏng 1.Km17 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:47A-63916 tông vào vật cản trên đường bị hỏng cản xe và hỏng kết nước	0	0	0		0	0
16/12/2025	1.Km31+620 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29H-01536 bị nổ lốp 2.Km113 hướng QN-ĐN xe tải BKS:78C-04137 bị nổ lốp						0	0
17/12/2025		1. Km123 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-24621 bị chết máy	1.Km42 hướng ĐN-QN có xe 5 chỗ BKS: 43A-421-90 tông vào hệ lan				0	0
18/12/2025	1.Km7+200 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-12843 bị nổ lốp 2. Km87+600 hướng ĐN-QN xe tải BKS:82H-00425 bị nổ lốp	1.Km40+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:67C-10565 bị hỏng hộp số 2. Km43+850 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77C-08494 bị hỏng	1.Km68+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS:73A-37610 bị lật cụ thể như sau: - Về người: 1 người bị thương đã đưa đi cấp cứu, tài sản ĐCT không ảnh hưởng - Xe ô tô tải bị hư hỏng nằm lán khẩn cấp & 2 , xe di chuyển chậm qua làn 1 . Nguyên nhân: Đơn vị chức năng đang xác minh điều tra làm rõ. 2.Km 127+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 77C-24446 bị va quẹt vào bề tông điểm đóng cao tốc (Quảng Ngãi- Hoài Nhơn) cụ thể như sau: - Về người và tài sản ĐCT: không ảnh hưởng - Xe tải va quẹt vào điểm đóng sẽ dịch gpcg chặn điểm đóng và ngã đổ đèn,chóp,.....các phương tiện lưu thông qua vị trí trên bình thường. - Nguyên nhân: (xe buồn ngủ)				1	0
19/12/2025	1. Km101 hướng QN-ĐN xe tải BKS:70C-18454 bị nổ lốp	1.Km58+244 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77C-09995 bị hỏng				1.Km94+500 hướng ĐN-QN xe con BKS:51A-18426 bị hết xăng	0	0
20/12/2025	1.Km93 hướng QN-ĐN xe tải BKS:86C-10273 bị xẹp lốp 2. Km71 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:49A-76474 bị lủng lốp 3.Km8+300 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:43A-22873 bị lủng lốp						0	0
21/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0

22/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
23/12/2025	1.Km119 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:29C-84199 bị nổ lốp	1.Km29+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-90308 bị hỏng 2.Km0+200 hướng ĐN-QN xe con BKS:36K-29451 bị hỏng					0	0
24/12/2025	1. Km18+050 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 77H-05158 bị nổ lốp	1. Km32+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75C-04363 bị hỏng 2. Km56+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-77082 bị hỏng				1. Km96+900 hướng QN-ĐN xe con BKS: 49A-30714 bị hết xăng	0	0
25/12/2025	1.Km105+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS:17H-00107 bị nổ lốp 2.Km21+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77C-09740 bị nổ lốp	1.Km112 hướng QN-ĐN xe tải BKS:78H-03804 bị hỏng máy					0	0
26/12/2025	1.Km92 hướng QN-ĐN xe khách BKS:29H-95756 bị nổ lốp						0	0
27/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
28/12/2025	1.Km99 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:72H-09224 bị nổ lốp				Vào lúc 05h15 phút tại 5Km02+600 hướng QN-ĐN thuộc địa phận xã Hoà Tiến, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố giao thông xe tải BKS 50H-201.66 va chạm với phương tiện lưu thông cùng chiều (đã rời khỏi hiện trường) 1. Hậu quả (thiệt hại): - Về người: 1 người tử vong . - Về tài sản đường bộ: chưa xác định . - Về phương tiện: Xe tải mang BKS:50H-201.66 bị hư hỏng nặng phần đầu 2. Hiện trường sự cố: - Xe va chạm đang ở làn 1. Xe lưu thông đi chậm qua làn 2 và khẩn cấp 3. Nguyên nhân: Đơn vị chức năng đang xác minh điều tra làm rõ.	0	0	1
29/12/2025		1.Km11+700 hướng ĐN-QN xe 4 chỗ BKS:63A-72513 bị gãy trục bánh sau 2. Km79+110 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS: 49H-07114 bị hỏng máy 3. Km04 hướng QN-ĐN xe con BKS: 43A-82119 tông trúng lốp xe vỡ trên đường làm hỏng cảng trước					0	0

30/12/2025	1.Km05+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:89A-53641 bị nổ lốp 2. Km107 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 75H-00480 bị nổ lốp	1. Km82 hướng ĐN-QN xe con BKS: 77B-34445 bị hỏng kết nước 2. Km128+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 73A-38250 bị hỏng					0	0
31/12/2025		1.Km43+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:74C-09601 bị hỏng máy					0	0
Tổng	36	29	3	0	4	8	9	7

Kiểm tra công tác phát quang trên tuyến

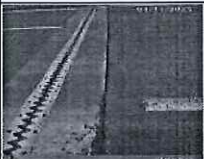
- Cò lè đường tốt Km88+600T; Km 122+300P.....

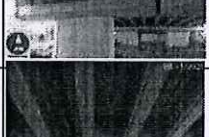
f. Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

- Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.
- Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

II. Công tác kiểm tra công trình:

1. Cầu

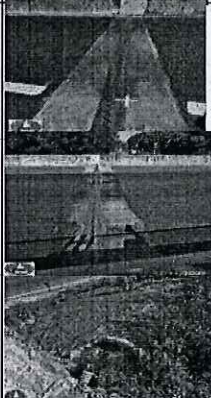
Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
1/12/2025	Cầu VD 07	Km19+252	- Đường đầu cầu 4 bên bị lún - 01 thanh khe có giãn mố A1 (TT) bị sập - Bê tông khe có giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc mảng phản quang - Thấm nước 2 bên đầu cầu		
	Cầu OP 27	Km134+953	- Trụ nón mố A1 (T+P) nứt chân chim - Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ - Ụ chống xô mố A1 PT bị nứt - Mố cầu thấm nước 2 bên		
2/12/2025	Cầu VD 12	Km126+882	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Đường tiếp giáp với KCG mố A1,A2 lún nhẹ - Ụ chống xô mố A2 bị nứt - Vỡ lan can cầu trái tuyến gần trụ P14 và mố A1 phải tuyến		
	Cầu VD 14	Km134+734	- Đinh tứ nón A1(TT,PT) nứt chân chim; - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu CB 38	Km138+284	- Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên; - Thấm nước 2 bên mố cầu A1,A2 (TT,PT)		

03/12/2025	Cầu VD 13	Km127+761	- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 29	Km132+584	- Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên; - Thấm nước 2 bên mố cầu; - Ống thoát nước tại mố A1(PT) bị tụt.			
04/12/2025	Cầu VD02A	Km13+259	- Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ;			
	Cầu IRB 00d	Km0+399	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ; - Mặt đường trên cầu trời nhựa;			
	Cầu VD 03	Km14+880	-Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT); - Thanh khe co giãn số 5,6 7,8,9,11,11 mố A1 (PT) lỏng ốc			
	Cầu VD 03A	Km15+340	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ; - Trụ nón mố A1 (TT) bị nứt; - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2			
05/12/2025	Cầu VD 04	Km16+558	- Đường đầu cầu bên Mố A1 (PT+TT), mố A2 (TT) lún; - Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt; - Thanh khe co giãn bị rỉ sét;; - Sập 2 thanh khe co giãn;			
	Cầu VD 05	Km18+316	Khai thác bình thường			
	Cầu FO 06A	Km66+455	- Trụ nón mố A1(TT) A2(TT) nứt nhẹ ; - Mặt đường tiếp giáp 2 đầu cầu A1, A2 lún nhẹ; - Lưới chắn thành cầu rỉ sét; - Biển báo tên cầu(TT+PT) bong tróc. - Thấm nước đầu cầu mố A1			

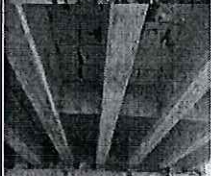
		Cầu VD 11A	Km124+117	- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ (T+P); - Mố cầu bị thấm nước; - 8 tấm hàng rào lưới B40 đan lót bản mặt cầu bị nứt;			
06/12/2025		Cầu FO 02	Km9+600	- Biển tên cầu bị bong chữ (TT,PT); - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) có dấu hiệu lún; - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Ống thoát nước mặt cầu bị nứt; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, bulong bị rỉ sét			
		Cầu OP 00B	Km05+286	- Mặt đường đầu cầu A1,A2 (PT) lún nhẹ ; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)			
		Cầu FO 01	Km0+578	- Mái taluy tiếp giáp đầu cầu mố A2(PT) bị nứt, vỡ bê tông; - Lưới chắn thành cầu rỉ sét; - Bong tróc biển tên cầu (TT,PT). - Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện			
		Cầu OP 00A	Km1+153	- Mặt đường đầu cầu tiếp giáp với khe co giãn mố A1(TT,PT) lún nhẹ. - Biển GHCC 2 bên bong tróc phản quang.			
		Cầu OP 01	Km3+644	- Khe co giãn làn 2 mố A2 (PT) vỡ bê tông; - Mặt đường đầu cầu (TT,PT) bị lún nhẹ; - GPCG bị lún mố A1, A2.			
07/12/2025		Cầu FO 07	Km76+970	- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối			
		Cầu VD02	Km10+270	- Mặt đường đầu cầu mố A1 (PT), mố A2 (PT) lún nhẹ; - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật thành cầu; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt;			
		Cầu VD06	Km18+606	- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A1 (TT,PT) bị nứt - Thấm nước đầu cầu mố A1 - Mặt đường đầu cầu Mố A1, A2 (T+P) lún nhẹ			

	Cầu FO 03	Km20+700	- Mặt đường 2 bên đầu cầu (TT+PT) lún, bong tróc ổ gà; - Lưới thép 2 bên thành cầu rỉ sét; - Biển báo tên cầu 2 bên bong tróc; - Ống thoát nước trên cầu bị rò rỉ chảy nước xuống đường.			
	Cầu IRB 01	Km64+450	- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún; - Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối; - Thấm nước đầu cầu bên TT			
08/12/2025	Cầu CB 09	Km40+111	- Thanh KCG mố A2 (TT) bị sập thanh thứ 3 từ DPCG và bê tông KCG mố A2 (PT) bị rạn nứt.			
	Cầu CB 23	Km81+364	- Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc; - Mố cầu bị thấm nước			
	Cầu FO 09	Km89+158	- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa; - Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT); - Thấm nước 2 bên mố cầu A1, A2			
	Cầu FO 11	Km113+560	- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ; - Mố cầu thấm nước 2 bên			
	Cầu VD 09C	Km119+835	- Ống thoát nước bị bể (PT). - Thấm nước 2 bên mố cầu A1, A2, (T+P)			
08/12/2025	Cầu FO 11A	Km111+720	- Lưới thép chắn thành cầu rỉ sét; - Mố cầu bị thấm nước; - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)			
	Cầu OP 22A	Km112+120	- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Thấm nước 2 bên mố cầu.			

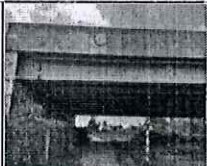
09/12/2025	Cầu FO 14	Km116+570	- Lưới chắn thành cầu rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ; - Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang;			
	Cầu FO 16	Km119+170	- Trụ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2; - Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang			
10/12/2025	Cầu OP 03	Km13+626	- Mặt đường đầu cầu mố A1 PT bị lún nứt ngang mặt đường tiếp giáp KCG			
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	- Mặt đường đầu cầu 1 bên bị lún nhẹ; - Bong tróc biển tĩnh không TT - Thấm nước đầu mố A1			
	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	- Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT+PT) lún nhẹ - Thấm nước 2 bên mố cầu			
	Cầu OP 09	Km35+497	- Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT) - Mặt đường đầu cầu mố A1 (TT,PT) lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 09a	Km40+880	- Hằn lún bánh xe mặt đường (PT) - Thấm nước đầu cầu mố A1,A2			
11/12/2025	Cầu OP 10	Km41+235	- Đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - KCG mố A1 ,A2 (TT) bị lỏng ốc			
	Cầu OP 11	Km42+723	- Không hư hỏng			

	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu OP 16	Km57+507	;- Mặt đường đầu cầu 4 bên bị lún nhẹ			
12/12/2025	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)			
	Cầu OP 17B	Km60+966	- Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ			
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ			
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biển tĩnh không (TT) chưa lắp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu bên Mố A2 PT tiếp giáp với KCG lún nhẹ			
13/12/2025	Cầu CB 02	Km9+373	- Thanh khe co giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy			
	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Biển tĩnh không chưa lắp đặt			
	Cầu CB,11	Km43+655	- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung			
	Cầu OP 19	Km85+750	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc MPQ - Mặt đường đầu cầu Mố A1 (T+P) lún nhẹ			

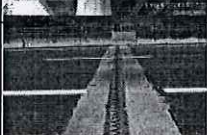
14/12/2025	Cầu CB 25	Km92+538	- Mố A1 PT Thấm nước 2 bên mố cầu - Mố cầu đọng đất đá			
	Cầu OP 20A	Km110+846	- Sụt lún đỉnh tứ nón mố A1 PT KT: (70*50*20)cm - Đường đầu cầu 2 bên TT lún nhẹ - Hở ống thoát nước mố A2 PT - Chưa lắp đặt biển GHCC 2 bên			
	Cầu CB 27	Km111+827	- Nứt chân chim phần bê tông sika khe co giãn (TT) - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ (TT,PT) - Thấm nước 2 bên mố cầu			
	Cầu CB 12	Km45+540	- Đỉnh tứ nón mố A2 TT bị sụt rỗng (Đã xử lý) - Biển tĩnh không PT bị bong tróc phần quảng			
	Cầu CB 13	Km48+390	- Biển tĩnh không lắp về 1 phía mố A2			
15/12/2025	Cầu VD 09A	Km117+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu VD 09B	Km117+828	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 21	Km119+811	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún nhẹ Mố A1 A2 (TT,PT) - Ống thoát nước bị bể (PT)			
	Cầu CB30	Km118+050	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Mặt đường đầu cầu(TT+PT) bị lún nhẹ.			

16/12/2025	Cầu OP 25 (IB)	Km128+611	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ			
	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa - Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét - Thấm nước 2 bên mố A1, A2			
	Cầu OP 24A	Km124+899	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
17/12/2025	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	- Hư hỏng thanh khe co giãn mố A1(TT); - Trôi nhựa mặt đường trên cầu(PT); - Từ nón mố A2(TT+PT) vỡ bê tông; - Bong tróc mặt đường đầu cầu tiếp giáp khe co giãn mố A2(TT+PT) rạn nứt; - Mặt đường đầu cầu mố A1(TT+PT) bị lún; - Ống dẫn nước trên cầu mố A2(TT+PT) bị tuột.			
18/12/2025	Cầu ORB 27	Km114+887	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 26B	Km112+327	- Thiếu 1 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 28A	Km130+174	- Từ nón mố A1 A2 (TT,PT) nứt chân chim - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) trật khớp			
	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - biển tĩnh không bị mờ			
19/12/2025	Cầu LRB 12 (OB)	Km68+447	- Mố cầu chưa thanh thải - Mố cầu 2 bên thấm nước			

	Cầu LRB 12 (IB)	Km68+465	- Không hư hỏng			
20/12/2025	Cầu Trà Bồng	Km119+001	- Đường đầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ - Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt - DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Ủ chống xô mố A2 (TT) nứt			
21/12/2025	Cầu Trà Khúc	Km125+367	- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ - Dây cáp cầu trà khúc bị đứt, ống thoát nước tuột. Km125 TT			
22/12/2025	Cầu LRB 08	Km39+653	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc			
	Cầu LRB 01	Km1+595	- Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị Lún, nứt. - Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu. - Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ - Lan can thành cầu bị rỉ sét			
	Cầu LRB 02	Km2+460	- Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT) - Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu LRB 04	Km9+855	- Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT) - Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt			
23/12/2025	Cầu LRB 05	Km11+887	- Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún			
	Cầu LRB 05A	Km11+924	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT,PT) sụt nứt sâu 0.4m			

	Cầu LRB 05B	Km12+644	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang			
24/12/2025	Cầu LRB 06	Km14+027	- Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt - Thanh khe co giãn mố A1 A2 (TT) bị sập			
	Cầu LRB 09	Km47+911	- Chân tứ nón mố A1 (PT) vỡ nhẹ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ			
	Cầu LRB 11	Km55+612	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu LRB 11	Km58+244	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt - Thanh khe co giãn mố A1 A2 (TT) bị sập			
	Cầu LRB 12A	Km87+966	- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc - Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đỉnh tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - biển báo tên cầu bị sai			
25/12/2025	Cầu ORB 04 (IB)	Km23+376	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt			
	Cầu ORB 04 (OB)	Km23+390	- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật (TT)			
	Cầu ORB 05	Km24+917	- Biển tĩnh không mố A1 (chưa lắp đặt)			

	Cầu ORB 00B	Km5+632	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún			
26/12/2025	Cầu ORB 11	Km44+440	- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 09A	Km38+377	- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu			
	Cầu ORB 06	Km29+505	- Thiếu 2 nắp ống hộp kỹ thuật trên thành cầu - Tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung			
	Cầu ORB 07	Km34+151	- Thanh khe co giãn mố A1 (PT) lỏng ốc, gãy thanh khe co giãn số 8 - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
27/12/2025	Cầu ORB 21	Km75+182	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu ORB 16	Km62+456	- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) và mố A2 (PT) - Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mố A1 (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 22	Km82+348	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mố A1 (PT) trật khớp - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 28	Km115+999	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu ORB 13	Km45+884	- Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			

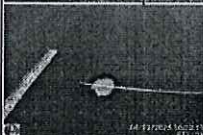
28/12/2025	Cầu ORB 15	Km57+095	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún			
	Cầu ORB 14	Km54+986	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún			
	Cầu ORB 12	Km45+438	- Không hư hỏng			
	Cầu ORB 08	Km36+431	- Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu			
29/12/2025	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm			
	Cầu ORB 23	Km87+678	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Đường đầu cầu lún Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
30/12/2025	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 26	Km111+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8, 11 mố A2 (PT) lỏng ốc			

	Cầu ORB 26A	Km112+055	- Thanh khe co giãn số 8,9,11 mố A1 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lỏng ốc - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
--	-------------	-----------	---	---	--	--

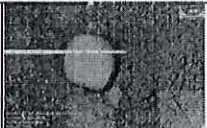
2. Mặt đường (từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025)

- Thời tiết trên tuyến mưa kéo dài tình trạng mặt đường hư hỏng, bong tróc 5/7 vị trí hư hỏng, số lượng vị trí mặt đường đã sửa chữa để đảm bảo ATGT đến hiện tại 5/7 vị trí, còn 06 vị trí chưa được xử lý, Đội VH vẫn tiếp tục theo dõi...

Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước (m)				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
1	N/G Túy Loan	Km0	Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành nhiều ổ gà	0,5	0,4		0,2		Chưa xử lý
2	Km0+590		Trái	Mặt đường ổ gà	0,35	0,35		0,1225		Đã xử lý
3	Km9+620	Km9+73	Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,5	1		1,5		Chưa xử lý
4				Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1	0,9		0,9		Chưa xử lý
5				Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,1	0,7		0,77		Chưa xử lý

6	Km9+730		Trái	Mặt đường ổ gà	1,1	0,7		0,77				Đã xử lý
7	Km9+600		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,36				Đã xử lý
8	Km9+700		Phải	Mặt đường ổ gà	0,9	0,5		0,45				Đã xử lý
9	18+100	Trái	Phải	Mặt đường ổ gà	1,3	1,1		1,43				Đã xử lý
10	Km20+870		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,5		0,25				Đã xử lý
11	Km36+340		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,5		0,2				Đã xử lý
12	Km40+570		Phải	Mặt đường ổ gà	0,4	0,5		0,2				Đã xử lý
13	Ram P C1 Hà Lam	Giáp với đường QL14E	Lối ra trạm	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà								Đã xử lý
14	Ram P C1 Hà Lam	Ram C1 nút giao		Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,1	1,2		1,32				Đã xử lý

15	Km46+336		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,4	0,5		0,2				Đã xử lý
16	Km46+360		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,1	0,7		0,77				Đã xử lý
17	Km46+975		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,6	0,55		0,33				Đã xử lý
18	Km47+640		Phải	Mặt đường ổ gà	0,6	0,4		0,24				Đã xử lý
19	Km47+645		Phải	Mặt đường ổ gà	0,8	0,5		0,4				Đã xử lý
20	Km48+460		Trái	Mặt đường ổ gà	1,2	0,9		1,08				Đã xử lý
21	Km48+550		Trái	Mặt đường ổ gà	1,2	0,9		1,08				Đã xử lý
22	Km49+820		Phải	Mặt đường ổ gà	0,5	0,4		0,2				Đã xử lý
23	Km54+620		Phải	Bong tróc mặt đường làn 2	5,5	1,1		6,05				Đã xử lý
24	Km59+365		Phải	Mặt đường ổ gà	0,5	0,3		0,15				Đã xử lý

25	Km60+017		Phải	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4		0,16				Đã xử lý
26	Km60+360		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,3				Đã xử lý
27	Km60+450		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,4		0,2				Đã xử lý
28	Km60+860		Phải	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,3				Chưa xử lý
29	Km60+985		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,3				Đã xử lý
30	Km62+330		Trái	Mặt đường ổ gà	0,9	0,5		0,45				Đã xử lý
31				Mặt đường ổ gà	0,8	0,8		0,64				Đã xử lý
32	Km62+510		Trái	Mặt đường ổ gà	2,4	0,6		1,44				Đã xử lý
33	Km63+770		Trái	Mặt đường ổ gà	1,1	0,4		0,44				Đã xử lý
34	Km69+270		Trái	Mặt đường ổ gà	0,12	0,4		0,12				Đã xử lý

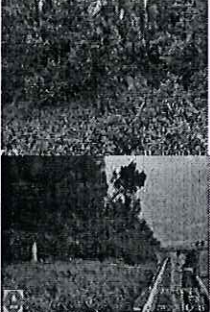
35	Km67+920		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,4		0,2				Đã xử lý
36	Km70+880		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4		0,16				Đã xử lý
37	Km71+650		Phải	Mặt đường ổ gà	0,65	0,65		0,4225				Đã xử lý
38	km71+050		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,3		0,12				Đã xử lý
39	Km74+900		Phải	Mặt đường ổ gà	1,3	0,38		0,12				Đã xử lý
40	RamP C1 Chu Lai	hướng ra trạm		Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	4,7	2,6		12,220				Đã xử lý
41	RamP C1 Chu Lai	Ram C1 nút giao		Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà								Đã xử lý
42		Lối vào trạm		Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	12	0,4		4,800				Chưa xử lý
43	Km76+140			Mặt đường ổ gà	0,95	0,75		0,713				Đã xử lý
44	Km81+780		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,3				Đã xử lý

45	Km81+774		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,3		0,15				Đã xử lý
46	Km81+840		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,4		0,2				Đã xử lý
47	Km81+745		Trái	Mặt đường ổ gà	1,5	1,2		1,8				Đã xử lý
48	Km81+855		Trái	Mặt đường bong tróc, hư hỏng cục bộ nhiều vị trí								Đã xử lý
49	Km83+595		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5		0,300				Đã xử lý
50	Km85+120		Phải	Mặt đường ổ gà	3,5	1,8		6,3				Đã xử lý
51	Km106+495		Phải	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4		0,16				Đã xử lý
52	Km106+985		Phải	Mặt đường ổ gà	0,4	0,3		0,12				Đã xử lý
53	Km132+655		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4		0,16				Đã xử lý
54	Km132+993		Phải	Mặt đường ổ gà	1,4	0,9		1,26				Đã xử lý

55	Km136+810		Phải	Mặt đường ổ gà	1,4	0,8		1,12				Đã xử lý
56	Km136+860		Phải	Mặt đường ổ gà	3	0,8		2,4				Đã xử lý
57	Km139+204		Trái	Mặt đường ổ gà	4	2		8				Đã xử lý

3. Mái TALUY

Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước (m)				Hình ảnh đính kèm			Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)				
	Km20+700		Trái + Phải	Hiện trạng mái taluy dương không phát triển thêm								Theo dõi
	Km 27 + 430		Phải	Bị xói lở nhẹ chân taluy								Theo dõi
	Km 27 + 470		Phải	Bị xói lở nhẹ chân taluy								Theo dõi
	Km27+500		Phải	Hiện trạng mái taluy âm không phát triển thêm								Theo dõi

28/12/2025	Km34+700-Km34+830	Phải	Mái taluy dương bị sạt lở, gây ngã đổ hàng lưới B40							Theo dõi
	Km36+380	Phải	Mái taluy âm bị sạt lở, ngã đổ 13 tấm hàng rào lưới B40 lưới B40 cách chân taluy 10m							Theo dõi
	Km 54 +600 đến Km54+672	Trái	Mái taluy dương bị sạt lở, gây ngã đổ hàng lưới B40							Theo dõi
	Km67+300	Phải	Hiện trạng mái taluy âm bình thường							Theo dõi

Km76+500-Km77+000	Trái	Mái taluy dương bị sạt lở, có 5 vị trí bị sạt, trong đó có 1 vị trí tại Km 76+600T xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ gây sạt trượt khi thời tiết mưa bão								Theo dõi
Km87+935	Trái	Mái taluy âm bị xói lở, hở hàm ếch KT: 1.3*0.8*0.4m, nguy cơ xảy ra sạt trượt cao	1,3	0,8	0,4					Theo dõi
Km111+000	Trái+Phải	Hiện trạng mái taluy dương bình thường								Theo dõi

4. Hàng rào lưới B40

Hàn đóng hàng rào lưới B40

- Đội Vận kiểm tra và thực hiện công tác hàn, đóng một số điểm mở trên tuyến, đặc biệt các vị trí trâu bò thường xuyên đi vào đường cao tốc và dựng hàng rào bị đổ ngã do thiên tai.

Ngày	Lý trình		Hướng tuyến	Nội dung	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	từ Km	Đến Km				
9/12/2025	Km67+000		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40		
	Km76+040		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40		
	Km81+300		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40		

15/12/2025	Km81+600		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km53+400		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km59+600		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km59+300		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km54+830		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km53+400		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km46+400		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km56+545		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km59+055		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				

25/12/2025	Km53+500		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km61+300		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km95+410		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km95+420		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km105+160		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km105+270		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km105+330		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km105+400		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km105+510		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				

25/12/2025	Km106+740		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km107+650		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
28/12/2025	Km114+150		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km123+150		Trái	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km127+480		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km27+780		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km36+620		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				

30/12/2025	Km36+735		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km36+785		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km36+820		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km36+850		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
	Km36+900		Phải	Hàn đóng hàng rào lưới B40				
31/12/2025	Km6+355		Phải	Kéo lại hàng rào lưới ngã đổ				

31/12/2023	nút giao Phong Thử Km13	Phải	Kéo lại hàng rào lưới ngã đổ			
------------	-------------------------	------	------------------------------	---	--	--

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b. Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

c. Công tác Khác

- Đội vận hành đã tăng cường công tác kiểm tra các hạng mục công trình trên tuyến.

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT các phương tiện bị sự cố giao thông trên tuyến đường cao tốc ĐN-QN.

+ Kiểm tra, xử lý khơi thông dòng chảy khi đọng nước trên (LDKC:Km46+150T; Km 02+820T;Km124+00T; Km65+030 P; Km101+700P;Km83+340P...

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT công tác tháo lắp biển báo tại Km0+850P; Km13+890P; Km64+750P' Km123+970P; Km131+090T; Km123+250T.....

+ Thực hiện công tác lắp biển báo tại Km0+200P; Km0+900P; Km39+920P;Km40+150P;Km63+960P; Km130+500T.....

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT công tác thi công sơn vạch sơn kẻ đường tại Km 3+800T; Km23+180P; Km13+9000 P; Km22+280T; Km 40+380T.....

+ Phát quang cây che biển báo tại nút giao Phong Thử, Km37+150P.....

V. Tài sản

Stt	Tên thiết bị, dụng cụ	Đvt	Số lượng			Ghi chú
			Tháng 8	Hư hỏng tháng 12	Còn lại	
1	Chóp nón	Cái	82	0	82	
2	Gậy phát sáng	Cây	48	0	48	
3	Gậy trắng đen	Cây	15	0	15	
4	Đèn hoa mai	Cái	27	0	27	
5	Biển báo đi chậm	Cái	3	0	3	
6	Biển báo công trình thi công	Biển	3	0	3	
7	Biển cảnh báo nguy hiểm	Biển	4	0	4	
8	Biển báo tốc độ 110	Biển	2	0	2	
9	Biển báo tốc độ 80	Biển	2	0	2	
0	Biển báo tốc độ 60	Biển	2	0	2	
11	Biển mũi tên hình tròn	Biển	4	0	4	
12	Biển mũi tên hình chữ nhật	Biển	26	0	26	
13	Biển báo đường hẹp	Biển	3	0	3	
14	Bộ biển HE (khoảng cách công trường 50m, 110m, 500m)	Biển	6	0	6	
15	Bộ đàm (Motorola)	Bộ	6	0	6	
16	Ông nhôm đôi Baigish 20x50	Cái	3	0	3	

VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 01/2026

- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến (đính kèm phụ lục)

- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hàng ngày theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, điều hành điểm dừng xe tại Km96.

- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.
- Thực hiện phân luồng, đảm bảo ATGT cho phương tiện gặp sự cố trên tuyến
- Theo dõi tình trạng nhà thầu thi công trên tuyến.
- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 01/12/2025 đến 31/12/2025, và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2026. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH


Nguyễn Minh Sáng